操作说明书

# DUSTHUNTER T 测尘仪

安装、操作、维护





## 所述产品

产品名称: DUSTHUNTER T 型号: DUSTHUNTER T50 DUSTHUNTER T100 DUSTHUNTER T200

## 生产厂家

SICK Engineering GmbH 地址: Bergener Ring 27 · 01458 Ottendorf-Okrilla · 德国 电话: +49 7641 469-0 电邮: info.pa@sick.de

## 商标

Windows 是微软公司的商标。 本文中的其它产品名称也可能同样是注册商标,在这里只用于进行识别。

### 法律说明

本说明书受版权保护。SICK AG 公司保留所有权利。只许在版权法规定的范围内复制本说明书或其中部分。 没有得到 SICK AG 公司的书面同意,不许改动、缩编或翻译本说明书。 在本文中引用的商标是其所有人的私有财产。

© SICK AG。保留所有权利。

### 原始文档

本文档是 SICK AG 公司的原始文档。



## 目录

1	重要	提示			. 7
	1.1	最主要的	危险		7
		1.1.1	热以及腐蚀	性气体和高压造成的危险	7
		1.1.2	电气设备造	成的危险	7
	1.2	符号和文	档约定		8
		1.2.1	警告标志		8
		1.2.2	警告级别和	]信号词	8
		1.2.3	提示符号		8
	1.3	按照合同	规定使用…		8
	1.4	用户责任			9
		1.4.1	基本说明		9
		1.4.2	安全说明和	防护措施	9
2	产品	说明			11
-	ини 01	测导百田	测量亦量		
	2.1	例里/小 生	, 州里文里 作田 <b>百</b> 田		11
		2.1.1	作用尿理		10
		2.1.2	响应的问 检本功能		12
	0.0	2.1.3	他旦切能…		10
	2.2	1245日11十	· 		10
		2.2.1	反似半儿 反射器		י ו 20
		2.2.2	<b>火</b> 別品		20
		2.2.3	市自太二	401	21 00
		2.2.4	控刑半兀 №		22
			2.2.4.1	你准按口	22
			2.2.4.2	结构	23
			2.2.4.3	空亏几吗	25
		0.05	2.2.4.4	远坝	26
		2.2.5	远坝 外部	吹扫空气平元。	28
		2.2.6	安装用附件		29
			2.2.6.1	吹扫空气供应和连接官	29
			2.2.6.2	防雨卓	29
		2.2.7	具它选坝		29
			2.2.7.1	·	29
			2.2.7.2		29
			2.2.7.3	) 房空气监控用部件	29
		2.2.8	仪器检查用		31
			2.2.8.1	线性测试用测试工具	31
			2.2.8.2		31
			2.2.8.3	标准化用零管	31
	2.3	仪器特性	和配置		32
		2.3.1	仪器特性		32
		2.3.2	仪器配置		33
	2.4	SOPAS	ET(个人电	B脑程序)	34

3	安装	和连接.			35
	3.1	项目设计	F		35
	3.2	安装			36
		3.2.1	安装带管法	5兰	36
		3.2.2	安装控制单	单元 MCU	39
		3.2.3	安装选项 "	外部吹扫空气单元 "	41
		3.2.4	安装工作		42
		3.2.5	安装防雨罩	B	43
		3.2.6	安装快速关	长闭闸阀	44
		3.2.7	厂房空气出	「 「 「 「 た 巧)	45
	3.3	电气连接	¥		46
		3.3.1	电气安全		46
			3.3.1.1	按照规章连接隔离开关	46
			3.3.1.2	使用规格正确的电缆	46
			3.3.1.3	仪器接地	46
			3.3.1.4	系统安全责任	46
		3.3.2	基本说明,	前提条件	47
		3.3.3	安装吹扫空	≥气供应	47
			3.3.3.1	带集成吹扫空气供应的控制单元 (MCU-P)	47
			3.3.3.2	选项 " 外部吹扫空气单元 "	48
		3.3.4	连接控制单	单元 MCU	50
			3.3.4.1	要进行的工作	50
			3.3.4.2	MCU 处理器线路板的接点	51
			3.3.4.3	连接通往 MCU 的连接电缆	52
			3.3.4.4	标准连接	53
		3.3.5	连接 MCU	远程控制单元	54
			3.3.5.1	连接控制单元 MCU	54
			3.3.5.2	连接 MCU 远程控制单元	54
		3.3.6	DUSTHUN	NTER T200 时,连接反射器	55
		3.3.7	安入接口樽	莫块和输入 / 输出模块 (选项)	56
4	2-42-2	- 《二 ギロ 퓨그 목	<b>卑</b>		57
4		╡ て山ヶ⊓♪Г	∎ ٦		37
	4.1	基価和で	ᠮ᠊᠆᠇᠈ᢘᡢᠥ		
		4.1.1	基本说明		5/
		4.1.2	安装 SOP/		58
			4.1.2.1	SOPAS EI 采甲密码	58
		4.1.3	通过 USB		
			4.1.3.1	我出 DUSTHUNTE 的 COM 接口	
		4.1.4	通过以太网	N (选项)连接仪器	60
	4.2	与应用有	3天的具体设	直	61
		4.2.1	准备工作	비리고사하고 좋~	61
		4.2.2	给透射率测	则重用友射光束聚焦	64
		4.2.3	透射率测量	重用测量糸统标准化	67
		4.2.4	输入与具体	<b>\$</b> 应用有关的参数	69

4

4.3	发收单	元和反射器	71
	4.3.1	连接到吹扫空气供应上	71
	4.3.2	安装在烟道上并连接	71
4.4	标准配		73
	4.4.1	把 MCU 设置成与发收单元相配	73
	4.4.2	出厂时配置	74
	4.4.3	确定检查功能	75
	4.4.4	配置模拟输出	76
	4.4.5	配置模拟输入	79
	4.4.6	设置响应时间	80
	4.4.7	标定尘浓度测量	81
	4.4.8	在 SOPAS ET 中进行数据备份	83
	4.4.9	开始测量操作	84
4.5	配置接	口模块	85
	4.5.1	基本说明	85
	4.5.2	配置以太网模块	86
4.6	通过选	项 " 液晶显示屏 " 操作 / 配置	87
	4.6.1	使用基本说明	87
	4.6.2	密码和操作层级	87
	4.6.3	菜单结构	88
	4.6.4	配置	88
		4.6.4.1 MCU	88
		4.6.4.2 发收单元	91
	4.6.5	使用 SOPAS ET 改动显示屏设置	92
维护	<u>م</u>		
5.1	概论		94
5.2	维护发	收单元和反射器	96
	5.2.1	维护发收单元	96
	5.2.2	维护反射器	
5.3	维护吹	扫空气供应	102
	5.3.1	带集成吹扫空气供应的控制单元 MCU	103
	5.3.2	选项 " 外部吹扫空气单元 "	104
5.4	停用		105
排防	社障…		
6.1	概论		
6.2	发收单	元	
6.3	控制单	元 MCU	
	6.3.1	工作故障	
	6.3.2	程序 SOPAS ET 中的警告和故障信息	
	6.3.3	更换保险丝	

5

6

7	技术	参数				
	7.1	一致性				112
	7.2	技术数	据			113
		7.2.1	尘浓度量程			114
	7.3	尺寸,i	订货号			116
		7.3.1	发收单元			116
		7.3.2	反射器			118
		7.3.3	反射器 DH	T-R0x、DH	HT-R1x	118
		7.3.4	带管法兰…			119
			7.3.4.1	带管法兰	(标准)	119
			7.3.4.2	带管法兰	(快速关闭闸阀用)	119
		7.3.5	控制单元 M	1CU		120
		7.3.6	选项 " 外部	吹扫空气单	单元 "	122
		7.3.7	防雨罩			123
		7.3.8	厂房空气监	腔用部件	(选项)	124
	7.4	附件				125
		7.4.1	连接发收单	元和 MCU	用电缆	125
		7.4.2	连接发收单	·元和反射器	B用电缆	125
		7.4.3	吹扫空气供			125
		7.4.4	安装用部件	=		125
		7.4.5	仪器检查用	附件		125
		7.4.6	控制单元 M	ICU 选项		126
		7.4.7	其它			126
	7.5	2 年运行	亍用消耗部件。			
		7.5.1	发收单元和	反射器		126
		7.5.2	带集成吹扫	空气供应的	匀 MCU	126
		7.5.3	选项 " 外部	吹扫空气单	自元 "	126

## 1 重要提示

## 1.1 最主要的危险

## 1.1.1 热以及腐蚀性气体和高压造成的危险

1

光学组件直接安装在流过气体的烟道上。当设备危险性小时 (不损害健康、常压、烟 道低温),在遵守设备的有效规定和安全规章以及采取适当的防护措施后也可以在设备 运行中进行拆卸和安装。



 当设备中有危害健康的气体、高压、高温时,必须在设备停止后安装和 拆卸烟道上安装的部件、发送 / 接收单元 (发收单元)和反射器。

## 1.1.2 电气设备造成的危险

4	<ul> <li>警告:电源电压造成的危险</li> <li>测量系统 DUSTHUNTER T 是电气工作设备。</li> <li>▶ 在电源连接处或在带有电源电压的部件上工作时必须先保证电源导线不带电。</li> </ul>
	▶ 在接通电源前要重新安装好在工作时可能取下的防护接触设施。

## 1.2 符号和文档约定

1.2.1 警告标志



## 1.2.2 警告级别和信号词

**危险** 有肯定造成人身严重伤害或死亡的危险。 警告 有可能造成人身严重伤害或死亡的危险。 小心 有可能造成人身严重或轻度伤害的危险。 注意 有可能造成财物损坏的危险。

## 1.2.3 提示符号



## 1.3 按照合同规定使用

## 仪器目的

测量系统 DUSTHUNTER T 只能用于连续测量尾气和废气设备中的尘浓度。

## 正确使用

- ▶ 只能按照本操作说明书所述来使用该仪器。厂家对其它使用方式不负责任。
- ▶ 采取仪器保值需要的全部措施,例如维护和检查以及运输和储藏所需的措施。
- 如果在生产厂家的正式资料中没有讲述或规定,不许在仪器上取下、添加或改动部件。否则的话
  - 仪器可能造成危险
  - 生产厂家不再承担任何责任

## 应用限制

• 不允许在爆炸危险区中使用测量系统 DUSTHUNTER T。

## 1.4 用户责任

## 1.4.1 基本说明

## 目标用户

测量系统 DUSTHUNTER T 只能由专业人员操作,他们应经过专业培训,拥有专业知识以及熟悉有关法规,能够判断分配给他们的工作,并能识别出危险。

#### 当地的特殊要求

- ▶ 在准备和进行工作时,遵守相应设备的有效法规以及为落实这些法规而制定的技术 规章。
- ▶在所有工作中,按照当地的具体设备状况、操作技术上不可避免的危险以及规定进行操作,

### 文档存放

测量系统的操作说明书以及设备文档都必须放在附近,能够参阅。当更换测量系统主 人时,要把所属的文档转交给新主人。

## 1.4.2 安全说明和防护措施

防护设施



注意:

必须根据相应的潜在危险配备足够数目的适当防护设施和个人防护设备, 并且工作人员要使用它们。

## 吹扫空气故障应对措施

吹扫空气供应用于保护安装在烟道上的光学组件不受高温或腐蚀性气体损害。即使设 备停止,它也必须处于开启状态。如果吹扫空气供应停止工作,光学组件在很短时间 内就会损坏。



如果没有安装快速关闭闸阀:

- 用户要保证:
- ▶ 吹扫空气供应可靠无间断地工作,
- ▶ 马上识别出停止 (例如使用压力监控器),
- ▶ 当吹扫空气输入故障时从烟道上取下光学组件,并把烟道开口盖住(例 如使用法兰盖)。

工作安全防护措施



注意:

用户要保证:

▶ 仪器故障和测量错误都不会导致损害或危险操作状态。

▶ 由合格和富有经验的人员定期进行规定的维护和检查工作。

## 识别故障

每个偏离正常操作的变化都是必须严肃对待的影响仪器正常工作的迹象。其中主要有:

- 显示警告,
- 测量结果大幅漂移,
- 功耗增加,
- 系统部件的温度升高,
- 触发了监控设施,
- 出现气味或烟雾,
- 严重污染。

## 避免损坏



## 电气连接

根据标准 EN 61010-1, 必须能够使用一个隔离开关 / 断路器关闭仪器。

## 2 产品说明

## 2.1 测量原理,测量变量

## 2.1.1 作用原理

一个高功率发射二极管发出可见光范围内的光 (白光,波长大约从 450 到 700 nm), 光穿过含尘测量路径到达反射器,然后反射回接收器处。一个极度敏感的测量信号接 收器收集被颗粒减弱后的信号,电信号放大,然后送到一个微处理器的测量通道中, 该微处理器是测量、控制和评价电路板的中心部件。

通过连续监测发射功率 (一部分光束通往监测接收器)来采集发射光束的微小亮度变 化,适用于最终确定测量信号。

图 1: 测量原理



## 测量变量

测量系统使用透射率 (T) 作为初级光学测量变量。使用它导出其它测量变量:不透明度 (O) 、相对不透明度 (ROPA) 、消光度 (E) 和尘浓度 (c) 。 透射率、不透明度、相对不透明度:

$T = N \bullet \frac{I_{meas}}{I_{mon}}$	N = 标准化常数
mon	I <sub>mess</sub> = 接收到的光
O = 1 - T	I <sub>mon</sub> = 监测信号

$$ROPA = 1 - e^{E \cdot \frac{D_{Do}}{2 \cdot D_{meas}}}$$
  $D_{Do} = 烟囱上端部直径$   
 $D_{meas} = 有效测量路径$ 

透射率、不透明度和相对不透明度大部分都用百分比表示。 消光度:

 $E = log\left(\frac{1}{T}\right)$ 

尘浓度

根据朗伯比尔定律,如下用消光度计算尘浓度:

$$\mathbf{c} = \frac{2, 31 \bullet \mathbf{E}}{\mathbf{k} \bullet \mathbf{L}} = \mathbf{K} \bullet \mathbf{E}$$

k= 消光常数 L=2x 有效测量路径 (因为两次穿过)

当颗粒大小不变和均相尘分布时,消光度直接与尘浓度成正比关系。

因为在不同负荷状态,颗粒大小、尘密度和尘分布都对透射值,从而对消光度值产生 影响,所以当精确测量尘浓度时,必须使用重量法比对测量来标定测量系统。求出的 校正系数可以直接用于测量系统公式:

 $c = cc2 \cdot E^2 + cc1 \cdot E + cc0$ 

(输入,参见"标定尘浓度测量",第81页;出厂时标准设置: cc2 = 0, cc1 = 1, cc0 = 0)。

## 2.1.2 响应时间

响应时间是指测量信号突变后到达峰高 90 % 时所需的时间。它可以在 1 到 600 s 之间 自由设置。响应时间越长,短时间的测量值波动和干扰的衰减幅度就越大,输出信号 也就越"平滑"。

图 2: 响应时间



### 2.1.3 检查功能

自动检查测量系统功能时,可以从一个设置的开始时间点起按照固定间隔触发一次功能检查。设置在操作程序 SOPAS ET 上进行(参见"确定检查功能",第75页)。如果出现不允许的偏离正常状态,就会发出错误信号。如果仪器出现故障,可以手动触发一次功能检查来找出可能的错误原因。

## + → 其它信息 → 服务手册

检查功能包括:

- 测量大约 30 s 的光学界面污染 (DUSTHUNTER T50 没有)、零点和检查值 测量时间与污染值的增加有关 (改变 > 0.5 % → 测量重复可达 2 次)。
- 每 90 s(标准值)输出求出的值(可以通过配置来确定时间长度,参见"确定检查功能",第 75 页)。

图 3: 把功能检查输出到记录纸上



13

## 零点值测量

检查零点值时,发射二极管关闭,这样就没有信号可以收到。从而就能可靠识别出整 个系统中可能存在的漂移或零点偏差 (例如由于电子元件故障等原因)。如果 "零点值 "在预给定的范围之外,就会产生一个警告信号。

## 检查值测量(量程检查点测试)

在测定检查值时,发射光强度在 70 到 100 % 之间变化。接收的光强度与给定值 (70 %)进行比较。当偏差大于 ±2 % 时,测量系统发出一个错误信号。当下一次功能 检查顺利结束时,这个错误信息就会取消。因为强度变化的数目多,并对其进行统计 学计算,所以得到的检查值精度高。

#### 测量污染 (DUSTHUNTER T50 没有)

测定光学表面污染时,将摆开正常测量时处于发射光束中的玻璃片。得到的测量值与标准化时的测得值(参见"透射率测量用测量系统标准化",第 67 页)相比较,计算出一个修正因子。这样就完全补偿了产生的污染。

对 DUSTHUNTER T100 来说,测量污染只在一侧 (只在发收单元侧有摆动片) 进行;对 DUSTHUNTER T200 来说,在两侧 (在反射器侧也有摆动片)。





① 发收单元
 ② 反射器
 ③ 摆动片

当污染值 < 30 % (DUSTHUNTER T100) 或 40 % (DUSTHUNTER T200) 时,在 模拟输出上输出一个与污染成正比的在电流信号零点和 20 mA 之间的值;超出该值 时,将输出状态"故障"(在模拟输出上是配置的对应故障电流; 参见"出厂时配置 ",第 74 页,参见"配置模拟输出",第 76 页)。

## 图 5: 发收单元处的摆动片位置

测量位置





- ① 玻璃片
   ② 检查用反射器 (仅在发射侧)
   ③ 摆动片

#### 仪器部件 2.2

测量系统 DUSTHUNTER T 的标准结构有以下部件:

- 发收单元 DHT-T
- 连接电缆,连接发收单元和控制单元 MCU (长度 5 m、10 m)
- 反射器 DHT-R
- 连接电缆,连接反射器和发收单元 (仅用于 DUSTHUNTER T200,长度 5 m、 10 m, 20 m, 50 m)
- 带管法兰
- ・ 控制单元 MCU
  - 用于控制通过 RS485 接口连接的发收单元、计算和输出其数据 - 带集成吹扫空气供应, 用于烟道内压 -50 ... +2 hPa
  - 不带吹扫空气供应, 但还要求:
- 选项"外部吹扫空气单元",用于烟道内压 -50 ... +30 hPa
  吹扫空气软管,当由控制单元 MCU-P 供气时

图 6: DUSTHUNTER T 的部件



- ④ 带管法兰
- ⑤ 连接电缆
- ⑥ 吹扫空气软管 DN25

- 10 发收单元
- ① 反射器

## 发收单元和控制单元 MCU 之间的通信

标准配置是一个发收单元通过连接电缆与一个控制单元 MCU 相连。

## 2.2.1 发收单元

发收单元含有光学组件和电子组件,用于发射激光束和接收反射的激光束并对信号进行处理和计算。对带测量污染的结构来说,还内带有摆动机械(参见"发收单元处的 摆动片位置",第 15 页和参见"自动调准的结构原理",第 19 页)。









1 2 3 4 5	电子单元 检查窗 固定孔 把手 状态显示	7 8 9 10	校准显示 法兰 安装附件 紧固件 吹扫空气接口
5	状态显示	(1)	吹扫空气接口
6	连接通往 MCU 电缆接口		

DUSTHUNTER T100/200 的发收单元



与控制单元 MCU 的数据传输以及由控制单元 MCU 提供的电源 (24 V DC)都通过一 根带插接件的 4 针屏蔽电缆来实现。还有一个 RS485 接口供服务用。使用一个吹扫空 气接口通入冷却探头和保持光学表面清洁用干净空气。

使用带管法兰把发收单元安装在烟道上(参见"仪器部件",第16页)。

在检查窗后方显示光轴调准以及当前仪器状态 (操作 = 绿色指示灯、故障 = 红色指示灯、维护请求 = 黄色指示灯; 参见 "发收单元 DHT-Txx", 第 17 页)。

对 DUSTHUNTER T100/T200 来说,在安装有发收单元时,松开滚花螺丝后,外壳可 以向侧面摆开。从而在进行维护工作时能够方便到达光学元件、电子设备和机械部件。

## 自动调准工作原理 (仅适用于 DUSTHUNTER T200)

使用电机和锥齿轮传动可以让发射模块水平和垂直移动,这样就能够让发射光束在所 有方向上调节大约 2°。使用测量信号接收器的 4 个象限上的测量信号进行跟踪。从而 自动补偿了由于温度变化而造成的烟道壁变形等因素所导致的光轴失调。

图 8: 自动调准的结构原理



⑥ 传动

⑦ 张紧弹簧

① 发收单元	
--------	--

2 基板

③ 支架

④ 锥齿轮传动

## 型号代码

发收单元的具体结构由一个型号代码标识出来:

发收单元:	DHT-TXX
测量污染:	
- 0: 无	
- 1: 带单侧测量污染 (仅发射侧)	
- 2: 带两侧测量污染	
自动调准:	

-0:无

-1:带

## 2 产品说明

## 2.2.2 反射器

反射器把发射光束反射回发收单元中的接收器上。有各种结构来满足不同的要求 (烟道内径、测量污染),它们也用型号代码标示出来。

DHT-RXX

反射益	DHI-I
结构:	
- 5: 用于 DUSTHUNTER T50	
- 0: 不带测量污染	
- 1: 带测量污染	
测量距离:	

- 0: 短 (0.5 ... 2.5 m)

-1:中(2…5m)

- 2: 长 (4 ... 8/12 m)

- 3: 特长 (10 ... 50 m)

图 9: 反射器

反射器, DUSTHUNTER T50 用



反射器, DUSTHUNTER T100/T200 用





- ① 固定孔
- ② 把手
- ③ 法兰
- ④ 连接去发收单元电缆接口(仅适用于 DUSTHUNTER T200)
- ⑤ 铰链
- ⑥ 滚花螺丝
- ⑦ 吹扫空气接口
- ⑧ 法兰

#### 带管法兰 2.2.3

带管法兰有各种钢材和尺寸(参见"带管法兰",第119页)。其选择与烟道壁的壁厚 和保温层厚 (→ 公称长度) 以及烟道材料有关。



## 2.2.4 控制单元 MCU

控制单元 MCU 有以下功能:

- 控制数据流量和处理通过 RS485 接口连接的发收单元的数据
- 通过模拟输出输出信号 (测量值)和继电器输出 (仪器状态)
- 通过模拟和数字输入输入信号
- 使用 24 V 开关式电源在宽输入电压范围内向连接的测量单元提供电源
- 通过可选模块与上级控制系统进行通信

设备和仪器参数可以通过 USB 接口借助个人电脑和一个使用方便的操作程序非常简单和方便地进行设置。设置的参数即使在断电时也能够可靠储存起来。

在标准配置时,控制单元 MCU 装在薄钢板外壳中。

2.2.4.1 标准接口

模拟输出	模拟输入	继电器输出	数字输入	通信
0/2/422 mA (电隔 离,主动); 分辨率: 10 比特 ● DUSTHUNTER T50 有 1 个 ● DUSTHUNTER T100/2 00 有 3 个	2 个输入 020 mA (标准;无电隔离) 分辨率: 10 比特	5 个转换触点 (48 VAC, 1 A),用 于输出状态信号: •操作/故障 •维护 •检查功能 •维护请求 •界限值	4 个输入,用于连接 无电势触点 (例如连 接维护开关,触发检 查功能或其它故障信 息)	<ul> <li>USB 1.1 和 RS232 (在端子上),用 于测量值查询、配 置和软件升级</li> <li>RS485,用于连接 传感器</li> </ul>

## 2.2.4.2 结构

• 控制单元 MCU-N,不带吹扫空气供应

图 11: 控制单元 MCU-N,带选项





① 显示屏模块(选项)
 ② 处理器线路板
 ③ 接口模块(选项)

④ 输入 / 输出模块 (选项)⑤ 显示屏模块 (选项)

• 控制单元 MCU-P, 带集成吹扫空气供应 本结构还带有一台吹扫空气风机、空气过滤器和吹扫空气接口,用于把吹扫空气软 管连接到发收单元和反射器上。

图 12: 控制单元 MCU-P,带集成吹扫空气供应





- ① 吹扫空气风机
- ② 空气过滤器
  ③ 选项"显示屏模块"
  ④ 处理器线路板

- ⑤ 安装板
- ⑥ 电源单元 (在安装板背面)
- ⑦ 吹扫空气接口
- ⑧ 吹扫空气入口

吹扫空气软管 (标准长度 5 和 10 m (参见 " 吹扫空气供应 ",第 125 页))是单独的 测量系统部件,必须单独订货。

## 2.2.4.3 型号代码

与发收单元一样,不同的配置可能性由以下型号代码来表示:

控制单元 MCU 的型号代码:	MCU-X X	0 D N ) 	×10	00	
集成的复数					
未成以归王 1 (mo) - N: 王 (mo)					
- N. 儿 (IIO) - P: 友 (purged)					
- T: 有 (puiged)					
- W: 90 250 V AC					
- 2. 近坝. 24 V DC					
		-			
- O:        壁装外壳,SICK					
- D: 带					
其它选项					
- N: 无					
选项模拟输入(插件模块; 0/420 mA; 每个模块	2 个输入)		┙╽╽		
- 0:   无					
· -					
- n: 有, n = 1					
- n: 有, n = 1 洗项模拟输出 (插件模块: 0/420 mA: 每个模块	2 个输出)				
- n: 有, n = 1 选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块 - n: 有, n = 1	e2个输出)				
- n: 有, n = 1 选项模拟输出 (插件模块; 0/420 mA; 每个模块 - n: 有, n = 1 选项数字输 λ (插件模块: 每个模块 4 个输 λ) —	₹2个输出)				
- n: 有, n = 1 选项模拟输出 (插件模块; 0/420 mA; 每个模块 - n: 有, n = 1 选项数字输入 (插件模块; 每个模块 4 个输入) — - 0: 无	₽2个输出) 				
- n: 有, n = 1 选项模拟输出 (插件模块; 0/420 mA; 每个模块 - n: 有, n = 1 选项数字输入 (插件模块; 每个模块 4 个输入) — - 0: 无	2 个输出) 	 0 个妹			
- n: 有, n = 1 选项模拟输出 (插件模块; 0/420 mA; 每个模块 - n: 有, n = 1 选项数字输入 (插件模块; 每个模块 4 个输入) — - 0: 无 选项数字输出, 电源 (插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点)	2 个输出) 每个模块	 2 个转			
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出, 电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点)</li> <li>- 0: 无</li> </ul>	2 个输出) ————————————————————————————————————	 2 个转			
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>- 0: 无</li> <li>- 5. 法</li> <li>- 5. 法</li> </ul>	2 个输出) 每个模块	2 个转			
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>- 0: 无</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出,低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 6</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出,低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 6</li> </ul>	♀2 个输出) 每个模块 0.5 A;	 2 个转	 换		
- n: 有, n = 1 选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块 - n: 有, n = 1 选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)— - 0: 无 选项数字输出, 电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点) - 0: 无 选项数字输出, 低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 每个模块 4 个转换触点) - 0: 无	2 个输出) 每个模块 0.5 A ;	 2 个转			
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出, 电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点)</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出, 低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 48 V DC, 5 A; 48 V DC, 50 C)</li> <li>- 0: 无</li> <li>- 0: 无</li> <li>- 0: 无</li> </ul>	e 2 个输出) 每个模块 0.5 A ;	 2 个转			
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出, 电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点)————————————————————————————————————</li></ul>	₹2个输出) 每个模块 0.5 A;	 2 个转			
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出,电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点)————————————————————————————————————</li></ul>	e 2 个输出) 每个模块 0.5 A;	 2 个转	 换		
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出, 电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出, 低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 5 A</li></ul>	2 个输出) 每个模块 0.5 A;	 2 个转			
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出, 电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点)————————————————————————————————————</li></ul>	2 个输出) 每个模块 0.5 A ;	 2 个转 			
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出,电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点)</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出,低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 5 A; 48 V DC, 5 A; 5 A</li></ul>	₹2个输出) 每个模块 0.5 A;	2 个转	 换		
- n:       有, n = 1         选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块         - n:       有, n = 1         选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—         - 0:       无         选项数字输出, 电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         触点)         - 0:       无         选项数字输出, 低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         触点)         - 0:       无         选项数字输出, 低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         每个模块 4 个转换触点)         - 0:       无         选项接口模块         - 0:       无         选项接口模块         - 0:       无         达项接口模块         - 0:       无         - 0:       大	₹2个输出) 每个模块 0.5 A;	 2 个转			
<ul> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块</li> <li>- n: 有, n = 1</li> <li>选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入) —</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出,电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 触点)</li> <li>- 0: 无</li> <li>选项数字输出,低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A; 50 V DC, 5 A; 50 V DC, 5 A; 50 V DC, 50 V DC,</li></ul>	e 2 个输出) 每个模块 0.5 A ;	2 个转	 换		
- n:       有, n = 1         选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块         - n:       有, n = 1         选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—         - 0:       无         选项数字输出,电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         触点)         - 0:       无         选项数字输出,低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         触点)         - 0:       无         选项数字输出,低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         ● 0:       无         选项数字输出,低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         ● 0:       无         选项数字输出,低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         ● 0:       无         选项按口模块	2 个输出) 每个模块 0.5 A;	2 个转			
- n:       有, n = 1         选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块         - n:       有, n = 1         选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—         - 0:       无         选项数字输出,电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         触点)         - 0:       无         选项数字输出,低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         梅个模块 4 个转换触点)         - 0:       无         选项拨口模块         - 0:       无         选项按口模块	₹2个输出) 每个模块 0.5 A;	2 个转	 换		
- n:       有, n = 1         选项模拟输出(插件模块; 0/420 mA; 每个模块         - n:       有, n = 1         选项数字输入(插件模块; 每个模块 4 个输入)—         - 0:       无         选项数字输出, 电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         触点)         - 0:       无         选项数字输出, 低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         触点)         - 0:       无         选项数字输出, 低功耗电源(插件模块; 48 V DC, 5 A;         梅久模块 4 个转换触点)         - 0:       无         选项接口模块         - 0:       无         选项接口模块         - 0:       无         选项接口模块         - 0:       无         达项接口模块         - 0:       无         达项接口模块	₹2个输出) 每个模块 0.5 A;	 2 个转	 换		

- E: 测量排放量

## 2.2.4.4 选项

使用下述选项能够大幅扩展 MCU 的功能:

1 显示屏模块

显示测量值和状态信息以及试运行时进行配置用模块,使用操作键选择。

+ <b>i</b>	•	如要在已经交货的控制单元 MCU 上安装该模块时,只能回厂安装。
	٠	该模块在 DUSTHUNTER T100 和 T200 上是标准部件。

### a) 显示

	方式		显示意义
		Power (电源)(绿)	电源正常
	指示灯	Failure (故障) (红)	功能故障
	Maintenance request (维护请求)(黄)	维护请求	
	液晶显示屏	图形显示 (主屏)	尘浓度, 不透明度
		文字显示	5 个测量值 (参见图形显示)和 7 个诊断值 (参见 " 液晶显示屏的菜单结构 ",第 88 页)

在图形显示中,使用条形图表示两个在出厂时预选定的主测量值,它们可以是来自一 台连接的发收单元或来自 MCU 的计算值 (例如标准化的尘浓度)。或者显示最多 8 个 来自发收单元的单一值 (使用键 "Meas" 进行切换)。

图 13: 液晶显示屏,带有图形(左)和文字显示(右)





b) 操作键

键	功能
Meas(测量)	<ul> <li>在文字和图形显示之间切换,</li> <li>显示对比度设置(2.5 s之后)</li> </ul>
箭头	选择下一页 / 上一页测量值
Diag (诊断)	显示报警或故障信息
Menu (菜单)	显示主菜单和切换到子菜单

- 2 输入/输出模块
  - 用于插到模块架上(参见"控制单元 MCU 选项",第 126 页),可以选择:
  - 2x 模拟输出 0/4 ... 22 mA, 用于输出其它测量变量 (最大负载 500 Ω)
  - 2x 模拟输入 0/4 ... 22 mA, 用于读入计算标准状态下的尘浓度所需的外部传感器
     值 (气体温度、烟道内压、湿度、O<sub>2</sub>)。
    - +**1** 每个模块都各需要一个模块架(用于插到轨道上)。一个模块架通过专用电缆连接到处理器线路板上,另一个接在已有的那个模块架上。
      - 对 DUSTHUNTER T50 结构来说, 最多可以插1个模拟输入模块和1 模拟输出 模块。
      - 对 DUSTHUNTER T100/T200 结构,最多可以插 1 个模拟输入模块。

3 接口模块

把测量值、系统状态和服务信息转送到上级控制系统使用的模块,可选 Profibus DP V0、Modbus TCP 或以太网 (类型 1 或类型 2)使用的类型,可插到轨道上 (参见 "控制单元 MCU 选项",第 126 页)。该模块通过一根自己所属的电缆连接到处理 器线路板上。

+1 Profibus DP-V0 用于根据标准 DIN 19245 第 3 部分以及 IEC 61158 通过 RS485 传输数据。

- 4 MCU 远程控制单元
  - MCU 远程控制单元功能与仪器旁的 MCU 显示屏相同,但是可以安装在很远处。
  - 操作功能与 MCU 显示屏相同
  - 与仪器距离: 自己不带电源的 MCU 远程控制单元: 最长 100 m
     自带电源的 MCU 远程控制单元: 最长 1000 m
  - MCU 和 MCU 远程控制单元相互之间互锁 (不能同时操作两台 MCU)。

#### 选项"外部吹扫空气单元" 2.2.5

当烟道内压大于 +2 hPa 时,不能使用带集成吹扫空气供应的控制单元 MCU。在这种 情况下,必须使用选项 "外部吹扫空气单元 "。它有一台功率强大的风机,适用的烟道 最大超压为 30 hPa。供货范围中包括一根吹扫空气软管,其公称直径 40 mm (长度 5 m或10m)。

图 14: 选项 "带转接头的外部吹扫空气单元"



- ① 通往反射器吹扫空气接口
- 2 基板
- ③ 空气过滤器
- ④ 风机 (标准型号 2BH13)

⑤ 吹扫空气软管

⑥ 转接头 40-25, DUSTHUNTER T50 用

⑦ 通往发收单元的吹扫空气接口

如果用于室外,可以提供防雨罩(参见"防雨罩",第123页)。

## 2.2.6 安装用附件

## 2.2.6.1 吹扫空气供应和连接管

	DUSTHUNTER T50	DUSTHUNTER T100	DUSTHUNTER T200
由控制单元 MCU-P 提供吹扫空气供应	吹扫空气软管 DN 25 mm,用于给发收单元 和反射器供气	吹扫空气软管 DN 40 mr 射器	n,用于给发收单元和反 供气
通过选项 " 外部吹 扫空气单元 " 供应 吹扫空气	转接头 40-25	吹扫空气软管 DN 40 mr 够	n,如果供货范围中的不 用
<b>`左拉中</b> 他		从 MCU 到发收单元	
迁按电缆	从发收单元到机		从发收单元到反射器

吹扫空气软管的长度可以不同。

## 2.2.6.2 防雨罩

如果发收单元和反射器安装在室外,可以提供防雨罩 (参见"防雨罩",第123页)。

## 2.2.7 其它选项

2.2.7.1 快速关闭闸阀

当用于带超压的烟道中时,我们建议:为了在吹扫空气输入故障时保护发收单元和反射器,应安装快速关闭闸阀 (参见"安装快速关闭闸阀",第 44 页)。此外,在外部 关闭闸阀后,就可以在设备运行过程中维护光学部件,而不会对人员造成伤害。

## 2.2.7.2 压差监视器

可以使用压力监视器监测吹扫空气供应量是否正确(参见"吹扫空气供应",第 125页)。

## 2.2.7.3 厂房空气监控用部件

当把发收单元和反射器安装在厂房中或室外 (例如用于积累监视)时,提供一种带合 适支架的防光 / 尘管。在无震动和无变形条件下安装和使用反射器 DHT-R13 (参见" 反射器",第 118页)时,测量距离可达 50 m。

+ j 对 DUSTHUNTER T50 和 T100 来说,不需要从发收单元到反射器的连接电缆。



① 发收单元或反射器
 ② 防光 / 尘管
 ③ 防光 / 尘管用支架

## 2.2.8 仪器检查用附件

## 2.2.8.1 线性测试用测试工具

可以通过线性测试来检查透射率测量是否正确工作(参见服务手册)。为此要把具有 固定透射值的滤光片放入光束通道中,把它们与 DUSTHUNTER T 测得的实际值进行 比较。当二者之差在允许的公差之内时,测量系统就正确工作。我们提供检查所需的 带架滤光片连同所需手提箱(参见"仪器检查用附件",第 125 页)。

+ 按照 US-EPA 标准进行检查时,则必须使用为此专备的检查用滤光片套件。

## 2.2.8.2 标准化用调校台

在无尘测量路径上检查透射率测量时 (参见"准备工作",第61页),可以使用调校 台,其中发收单元和反射器按照规定的距离相互安放,并且调准好,使其光轴相同 (参见"给透射率测量用发射光束聚焦",第64页)。在此得出的透射值规定为100 %,作为在含尘路径中测量的标准。

## 2.2.8.3 标准化用零管

除了使用调校台外,测量系统也可以在一根具有规定长度的管子上进行标准化 (参见" 准备工作",第61页)。从而在无尘路径上安装和调准发收单元和反射器变得更简单, 更准确。当不能为标准化保证一个无尘环境时,我们尤为推荐该选项。 不使用时,要使用端帽密封零管,以免粉尘进入。

## 2.3 仪器特性和配置

## 2.3.1 仪器特性

测量系统 DUSTHUNTER T 有三种不同仪器结构和以下特性:

***	仪器结构				
特性	DUSTHUNTER T50	DUSTHUNTER T100	DUSTHUNTER T200		
有效测量路径	0.52.5/25/48 m	0.52.5/2.	5/412 m		
最小量程	• 透射率: 100 50 % • 不透明度: 050 % • 消光度: 00.3	• 透射率: 100 80 % • 不透明度: 020 % • 消光度: 00.1	• 透射率: 100 90 % • 不透明度: 010 % • 消光度: 00.045		
测量误差	±0.8 % 透射率	±0.4 % 透射率	±0.2 % 透射率		
偏差(在 ±0.3° 时)	1 % 透射率	0.8 % 透射率	0.2 % 透射率		
污染测量	无	单侧,摆动片在发收单 元中	两侧都带摆动片		
界限值 (透射率)	无	20 % 报警, 30 % 故障	30 % 报警, 40 % 故障		
自动调准	Ð				
显示屏 (在 MCU 上)	选项	标准			
模拟输出	1	3 (2x 带模块)			
模拟输入	2				
数字输入	4				
继电器输出	5				

## 2.3.2 仪器配置

## 组成测量系统所需的仪器部件与具体使用条件有关。以下表格将有助您选择:

类型	有效 测量路径	发收单元	反射器	连接反射器 电缆	MCU 类型	带管法兰
T50	0.5 2.5 m	DHT-T00	DHT-R50	-	MCU-xxONN00000NNNE	带管法兰 k100 发收单元和反射 器各 1 根
	2 5 m		DHT-R51			
	4 8 m		DHT-R52			
T100	0.5 2.5 m	DHT-T10	DHT-R00	-	MCU-xxODN01000NNNE	
	2 5 m		DHT-R01			
	4 12 m		DHT-R02			
T200	0.5 2.5 m	DHT-T21	DHT-R10	Х	MCU-xxODN01000NNNE	
	2 5 m		DHT-R11			
	4 12 m		DHT-R12			
	10 50 m		DHT-R13			

## 发收单元、反射器、带管法兰(标准部件)

## 电源和吹扫空气供应

烟道内压	连接和供应用部件			
	吹扫空气	电压		
至 +2 hPa	MCU-P + 吹扫空气软管 (参见 " 安装用附	件",第29页)		
>+2 hPa 至 +30 hPa	选项 " 外部吹扫空气单元 "	MCU-N		



## 2.4 SOPAS ET (个人电脑程序)

SOPAS ET 是 SICK 自己的用于方便在 DUSTHUNTER 上操作和配置的软件。

SOPAS ET 可以在一台笔记本电脑 / 个人电脑上运行,后者通过 USB 电缆或以太网接口(选项)连接在 DUSTHUNTER 上。

使用已有菜单可以非常方便地进行预设置。除此之外,还提供其它功能 (例如,存储 数据、图形显示)。

SOPAS ET 在随带的产品 CD 上。此外,您也可以在 SICK 的主页上免费下载 SOPAS ET (菜单:"DOWNLOADS" (下载))。

## **3** 安装和连接

## 3.1 项目设计

在下面的表中简要介绍了必须的项目设计工作,	它们是顺利安装和以后仪器正常工作
的前提条件。您可以把该表当作检查表使用,在	E完成的步骤上打勾标示。

工作	要求		工作步骤	$\checkmark$
	进出口区根据标准 DIN EN 13284-1 (进口区至	圆形和正方形烟道: d <sub>h</sub> = 烟道直径	<ul> <li>新设备时要遵守规定,</li> <li>在已有设备上尽可能选择好的位</li> </ul>	
	少 5 倍水力直径 d <sub>h,</sub> 出 口区至少 3 倍 d <sub>h</sub> ;距烟 囱口至少 5 倍 d <sub>h</sub>	长方形烟道: d <sub>h</sub> = 4x 横截面积 / 周长	置; ● 当进 / 出口区太短时: 进口区 > 出 □区	
	均匀流动分布 代表性尘分布	在进出口区范围内尽可能没有转向、 横截面变化、进出管路、阀门、配 件等	如果不能保证这些条件,按照标准 DIN EN 13284-1 测量流速分布曲线, 选择尽可能好的位置。	
确定测量位置 和仪器部件的 安装位置	发收单元和反射器的安装 位置	不能在水平或倾斜的烟道上直立安 装; 测量轴与水平线的最大角度:45°	选择尽可能好的位置	
	可到达性、安全工作	仪器部件都必须能够方便和安全地 到达。	需要时安装台架或平台	
	无震动安装	加速度 < 1 g	使用适当措施防止 / 减小震动	
	环境条件	界限值请参见技术数据	必要时: ● 预定安装防雨罩 / 防日光罩 ● 把仪器部件装入外壳中或进行保温	
确定吹扫空气	根据烟道内压确定足够的 吹扫空气入口压力	最大 +2 hPa: 带集成吹扫空气供应 的控制单元 MCU 大于 +2 hPa 至 +30 hPa: 选项 "外 部吹扫空气单元"	确定供应方式	
	干净的吸入空气	尘尽可能少,不含油、水汽、腐蚀 性气体	<ul><li>选择尽可能好的吸入位置</li><li>确定需要的吹扫空气软管长度</li></ul>	
	测量距离、带保温层烟道 壁厚度	发收单元、反射器、带管法兰	根据配置表选择部件(参见"仪器特性和配置",第 32 页 <i>)</i> ;	
选择仪器部件	烟道内压	吹扫空气供应的类型	如果需要,计划安装带管法兰需要的	
	安装位置	电缆和吹扫空气软管长度	附加指胞(参见)女装带官法三 , 弟 36 页)	
	可到达性	安全方便	需要时安装台架或平台	
规划校正孔	与测量面的距离	它们之间不能相互影响: 校准探头和测量系统	在测量面和校正面之间留出足够的距 离 (大约 500 mm)	
规划供电	工作电压、功耗	根据技术数据 (参见 " 技术数据 ", 第 113 页)	规划足够大的电缆横截面和保险设备	

## 3.2 安装

所有安装工作都由用户方进行。其中有:

- ▶安装带管法兰,
- ▶安装控制单元 MCU,
- ▶安装选项"外部吹扫空气单元"。
  - 警告:

     在所有安装工作中都要遵守有关安全规章以及安全说明:参见"重要提示",第7页

     在设计支架时要考虑仪器重量。

     在具有潜在危险的(热或腐蚀性气体、高烟道内压)设备上进行安装工作时,设备必须处于停工状态。

     采取合适的防护措施来防备现场或设备可能发生的危险。

     +i

     本节给出的所有尺寸的单位都是毫米。

## 3.2.1 安装带管法兰

图 16: 安装带管法兰



⑤ 带管法兰

尺寸必须大到能够顺利安装需要的防雨罩 (大约 40 mm)。
当安装的烟道上有反射强烈的烟道材料时,我们建议按照下图确定测量轴,以便防止 干扰反射光可能影响到测量值。

图 17: 强烈反射烟道中的测量轴





① 强烈反射的烟道壁

② 测量轴

### 应进行的工作

▶测量安装位置尺寸和绘制安装地点。 在带管法兰周围必须保证有安装发收单元和反射器的自由空间。

图 18: 发收单元和反射器用自由空间 (尺寸单位:mm)



▶除去保温材料 (如果有的话)

▶ 在烟道壁上切出合适的开口;砖石和混凝土烟道要钻足够大的孔(法兰管的管直径(参见"带管法兰",第119页))



- ▶把带管法兰放入孔中时要让标志 "Top (上)"朝上。
- ▶把带管法兰相互粗略调准,使用几个焊点焊住(砖石或混凝土烟道使用基板,薄壁烟道使用节点板)。
- ▶焊住后使用合适的管子(较小烟道时)或 SICK 的调校设施来精确相互调准法兰管; 轴的相互偏差: 最大±1°。

图 19: 调准带管法兰

使用辅助管调准



#### 使用调校设施调准

(参见"控制单元 MCU 选项",第 126 页;也可以借用)



1 辅助管
 2 烟道壁
 3 带管法兰
 ④ 光源

+1 使用目标光学元件调准法兰,使灯的光点照在目标光学元件的中心。

- ▶随后在法兰管周围密封焊接,在此过程中要检查精确调准,需要时予以修正。使用 调校设施时,必须在焊接第二个法兰管之前交换带光源的法兰板和带目标光学元件 的法兰板。
- ▶安装后盖住法兰口,防止流出烟气。

#### 3.2.2 安装控制单元 MCU

要把控制单元 MCU 安装在能够方便到达和有防护的位置上(参见 "MCU 的安装尺寸",第 39 页)。在此要注意以下几点:

- 依据技术数据保证环境温度范围;在此要考虑到可能出现的辐射热(必要时进行屏蔽)。
- 防止直接日晒。
- 尽可能选择震动少的安装地点;必要时进行减震。
- 为线路和打开门留出足够的自由空间。

安装尺寸

图 20: MCU 的安装尺寸



尺寸	控制单元型号				
	MCU-N	MCU-P			
а	160	260			
b	320	420			
с	210	300			
d	340	440			
е	125	220			
f	> 350	> 540			

MCU-N: 不带吹扫空气供应的控制单元 MCU-P: 带吹扫空气供应的控制单元 (参见"控制单元 MCU",第 22 页)

39

控制单元 MCU-N (不带集成吹扫空气供应)可以使用合适的电缆 (参见"基本说明, 前提条件",第 47 页)最远安装在距发收单元 1000 m 的位置。

所以我们建议,为了方便到达 MCU,可以把它安装在监控处(控制室等)。与测量系统的通信,不论是配置还是识别故障或错误原因,都会明显方便容易。

当安装在露天时,用户方最好规划采取防护天气措施 (镀锌铁皮顶等)。

#### 使用控制单元 MCU-P 时的要求

除了基本规定外,还要:

- 把控制单元 MCU-P 安装在一个有尽可能干净的空气的地方。吸入温度必须符合技术 数据中的规定(参见"技术数据",第113页)。如果条件很差,必须铺设一根通往 具有较好条件的位置的吸入软管。
- 通往发收单元和反射器的吹扫空气软管应尽可能短。
- 吹扫空气软管要尽可能铺设成不能产生积水。
- 当发收单元和反射器与控制单元MCU之间的距离大于10 m时,我们建议使用选项"外 部吹扫空气单元"。

3.2.3 安装选项 "外部吹扫空气单元"

在确定安装地点时必须考虑以下各点:

- ▶把吹扫空气单元安装在一个有尽可能干净的空气的地方。吸入温度必须符合技术数据中的规定(参见"技术数据",第113页)。如果条件差,必须铺设一根通往具有较好条件的位置的吸入软管或管道。
- ▶必须能够方便到达安装地点,并符合全部安全规定。
- ▶根据需要,把吹扫空气单元安装在发收单元和反射器的带管法兰下方的合适位置上, 以便能够下降式铺设吹扫空气软管 (避免积水)。
- ▶ 要预留出足够的自由空间供更换过滤芯使用。
- ▶ 当把吹扫空气单元安装在室外时,要预留出足够的位置供安装和抬起防雨罩(参见"吹扫空气单元的布局和安装尺寸(尺寸单位:mm)",第 42 页)。

#### 3.2.4 安装工作

▶制作支架(参见"吹扫空气单元的布局和安装尺寸(尺寸单位: mm)", 第 42 页)。

- ▶ 使用 4 个 M8 螺栓固定吹扫空气单元。
- ▶检查过滤器壳中是否有滤芯;需要时,安放滤芯。

图 21: 吹扫空气单元的布局和安装尺寸 (尺寸单位: mm)



#### 3.2.5 安装防雨罩

#### 分析器防雨罩

安装:

- ▶从侧边把基板(2) 推到带管法兰(5) 上, 插到烟道侧的法兰盘面上的螺纹销(4) 上, 用螺母固定(参见"安装分析器防雨罩(尺寸单位: mm)", 第 43 页)。
- ▶从上方安放好罩子(1)。
- ▶把侧面锁定栓插入相应的配件中,转动,卡住。

图 22: 安装分析器防雨罩 (尺寸单位:mm)



#### 室外吹扫空气单元用防雨罩

防雨罩 (参见"防雨罩", 第 123 页)由罩子和锁定装置组成。 安装:

- ▶把锁定设备的锁安装到基板上
- ▶从上面放上防雨罩。
- ▶ 把侧面锁定栓插入相应的配件中,转动,卡住。

#### 3.2.6 安装快速关闭闸阀

#### 功能

快速关闭闸阀保护仪器不受来自烟道的尘污染。

关闭快速关闭闸阀:

- 断电时。
- 当有压差监视器时,如果压差监视器发出一个相应信号(来自烟道的压力太高)。

图 23: 安装快速关闭闸阀和选项 "防雨罩"



① 快速关闭闸阀 ② 带管法兰

③ 铰链栓

④ 防雨罩

⑤ 快速关闭闸阀的螺栓

⑥ 发收单元

### 安装

- ▶ 使用供货范围中带的螺栓 (3) 把快速关闭闸阀 (1) (参见"吹扫空气供应", 第 125 页)固定到安装快速关闭闸阀用带管法兰(2)上(参见"带管法兰(快速关 闭闸阀用)",第119页)。▶把发收单元(6)或反射器固定到快速关闭闸阀的螺栓(3)上。
- ▶ 电气连接:参见随带的快速关闭闸阀操作说明书。
- ▶ 如果还要安装防雨罩 (4)的话,把基板固定在法兰烟道一侧的快速关闭闸阀螺栓 (5) 上,随后放上罩子,固定(比较:参见"安装防雨罩",第43页)。
  - 使用分析器防雨罩保护发收单元,加长型用于 FSS (订货号: 2065677,参 +i 见"防雨罩",第123页)。 • 保护反射器时,分析器防雨罩就可以了(订货号:2702407,参见"防雨罩", 第123页)。

### 3.2.7 厂房空气监控用部件 (选项)

- ▶把防光 / 尘管支架固定到无震动的平面上 (尺寸比例:参见"厂房空气监控用部件 (选项)",第 124 页)。
  - **注意**: 选择安装地点时,要让发收单元和反射器的光学元件不能直接被光源 (聚光灯、太阳等类似光源)照射。

图 24: 不允许的安装布局



- ▶使用螺丝固定防光/尘管。
- ▶使用激光笔相互调准光轴,为此要:
  - ▶ 在支架处使用透明薄膜把防光 / 尘管盖住。
  - ▶ 把激光笔放到另一根防光 / 尘管的轴线上, 检查薄膜上的光点是否在管中心上。
  - 如果不是的话,修正防光 / 尘管的调准。
  - ▶在反方向上重复过程。

# 3 安装和连接

3.3 电气连接

3.3.1 电气安全

警告:
 ▶ 在所有接线工作中都要遵守参见"重要提示",第7页中的有关安全规章以及安全说明。
 ▶ 采取合适的防护措施来防备现场或设备可能发生的危险。

3.3.1.1 按照规章连接隔离开关

ţ

警告: 在安装和维护工作中不断开电源会危害电气安全。 如果通往仪器和电缆的电源在安装和维护工作中没有使用隔离开关/断路器

- 断开的话,会发生触电事故。 ▶ 要在仪器上工作之前保证能够使用隔离开关/断路器断开电源。
- ▶ 要保证能够方便到达隔离开关。
- ▶ 如果安装后的隔离开关不易或不能到达,则必须再安装一个隔离设备。
- ▶ 只能由进行工作的人员在结束工作后或需要检查时在遵守有效安全规定
- 的情况下重新接上电源。

#### 3.3.1.2 使用规格正确的电缆



▶ 请您在选择可取下电源电缆替代品时始终遵守使用操作说明书中给出的 技术参数 (技术数据一章)。

3.3.1.3 仪器接地



#### 3.3.1.4 系统安全责任



#### 3.3.2 基本说明,前提条件

在开始接线工作之前必须已经做完前面讲述的全部安装工作。

如果没有与 SICK 或其授权的代表处做出明确约定,所有接线工作都由用户方进行。其 中包括铺设和连接电源和信号线、安装开关和电源保险以及连接吹扫空气供应。

- 规划足够的导线横截面积 (参见"技术数据", 第113页)。 +i • 用于连接发收单元的带插头电缆必须有足够的自由长度。

#### 3.3.3 安装吹扫空气供应

- ▶ 短和无弯折地铺设吹扫空气软管,需要时截短。
- ▶与热烟道壁保持足够的距离。
- 3.3.3.1 带集成吹扫空气供应的控制单元 (MCU-P)

把吹扫空气软管 DN40 连接到 MCU-P 底侧的吹扫空气出口上,使用软管卡箍固定。必 须按照图示分配吹扫空气出口 (需要时进行相应修正)。

图 25: MCU-P 底侧



① 吹扫空气入口 ② 吹扫空气出口 DN 40 3.3.3.2 选项"外部吹扫空气单元"

# 连接吹扫空气软管

连接吹扫空气软管 DN 40 mm, 并用软管卡箍 D32-52 固定。

图 26: 连接选项 "外部吹扫空气单元 "



- ① 发收单元吹扫空气接口
- ② 反射器吹扫空气接口
- ③ 吹扫空气软管
- ④ 转接头 40-25, 只有 DUSTHUNTER T50 需要

### 电气连接

▶ 把电源电压和频率与吹扫空气电机铭牌上的数据进行比较。

小心:
 ▶ 只有相同时才能连接!

▶把电源电缆连接到吹扫空气电机的端子上(端子分配参见吹扫空气电机和电机端子 箱罩盖上的增页)。

图 27: 外部吹扫空气单元的电气连接



- ▶连接端子的保护导线。
- ▶把电机保护开关根据风机的连接数据(参见吹扫空气单元技术数据)调到高于额定 电流估值 10 % 的位置。

**注意**: 在不明

在不明确的情况下和特殊结构时,电机随带的操作说明书优先于其它说 明。

- ▶检查风机功能和转动方向(吹扫空气的流动方向必须与风机进出口上的箭头相符)。 当转动方向错误时,如果是3相电机:交换L1和L2的电源连接。
- ▶ 连接监测吹扫空气输入用压力监控器 (选项)。

4	<ul> <li>注意:</li> <li>▶ 使用不断电电源 (备用发电设备,冗余电源轨)</li> <li>▶ 吹扫空气单元要使用自己的电源保险。根据额定电流强度 (参见吹扫空 气单元的技术数据)选择保险类型。每相都有自己单独的保险。 使用防止单侧断相的保护开关。</li> </ul>

#### 连接控制单元 MCU 3.3.4

图 28: MCU 中的部件布局 (没有吹扫空气供应,带选项)



⑤ 选项"输入/输出模块"

- ② 选项"显示屏模块"
- ③ 连接电源端子
- 要进行的工作 3.3.4.1

▶ 连接电缆:参见"标准连接",第 53 页。

如果使用用户方的电缆,则它必须连接有一个合适的7针插座(参见"连接用 +i 户方电缆插接件",第 52 页; SICK 订货号: 7045569)。

▶ 根据要求连接状态信号 (操作/故障、维护、检查功能、维护请求、界限值)、模 拟输出、模拟和数字输入等用电缆(参见"标准连接",第 53 页、第 56 页,图 33 和图"模拟输入模块的端子布局";只使用双绞线屏蔽电缆)。

注意: ▶ 只使用双绞线屏蔽电缆(例如 LAPPKabel 公司的 UNITRONIC LiYCY (TP) 2 x 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>; 1 个双股线对用于 RS 485, 1 个双股线对用 于电源;不适合用于地下铺设)。 ▶把电源电缆连接到 MCU 的端子 L1、N、PE 上(参见 "MCU 中的部件布局(没有 吹扫空气供应,带选项)",第50页)。

▶使用盲塞堵住不使用的电缆孔。



# 3.3.4.2 MCU 处理器线路板的接点 图 29: MCU 处理器线路板的接点



- ① 电源电压 24 V DC
- ② 电源电压 24 1 ② RS232
- ③ 选项"输入/输出模块"接点
- ④ 显示屏模块接点
- ⑤ 指示灯接点
- ⑥ 选项 "接口模块"接点
- ⑦ USB 插接件
- ⑧ 发收单元接点
- ⑨ 继电器1至5接点
- ⑩ 数字输入1至4接点
- ① 模拟输出接点
- 2 模拟输入1和2接点

# 3.3.4.3 *连接通往 MCU 的连接电缆*

图 30: 连接用户方电缆插接件



#### 3.3.4.4 *标准连接*

图 31:标准连接



#### 3.3.5 连接 MCU 远程控制单元

3.3.5.1 *连接控制单元 MCU* 

#### 电气连接:参见"标准连接",第53页

- 没有自带电源的 MCU 远程控制单元的电气连接:
  - 24V 电源: 端子 36 和 37 (或相应位置)
  - 信号: 端子 38 和 39 (或相应位置)
- 自带电源的 MCU 远程控制单元的电气连接:
  - 信号: 端子 38 和 39 (或相应位置)

### 3.3.5.2 连接 MCU 远程控制单元

# 无电源结构

把通往测量和控制单元的连接电缆(4线,双绞,带屏蔽)连接到控制单元和远程控制单元中的模块上。

图 32: 远程控制单元中的接点(带集成远距离电源结构)



带集成宽范围电源结构:

- 把2线电缆(双绞线,带屏蔽)连接到控制和远程控制单元的 RS485 A/B 用接口和屏蔽上。
- 把具有足够横截面的3线电源电缆连接到用户方电源和远程控制单元中的相应端子上。

!	注意: ▶ 在连接过程中, 电源必须能够根据标准 EN61010-1 使用隔离开关/断路 器断开。
	▶ 只能由进行工作的人员在结束工作后或需要检查时在遵守有效安全规定的情况下重新接上电源。

#### 3.3.6 DUSTHUNTER T200 时,连接反射器

把该部件所属的电缆(参见"连接发收单元和反射器用电缆",第 125 页)连接到发收 单元和反射器上,使用螺丝固定。

#### 3.3.7 安入接口模块和输入/输出模块 (选项)

接口模块以及输入 / 输出模块的模块架都要插到 MCU 中的轨道上(参见 "MCU 中的部 件布局 (没有吹扫空气供应,带选项)",第 50 页),使用带插接件的电缆连接到处理 器线路板的相应接点上(参见"MCU处理器线路板的接点",第 51 页)。然后把输入 / 输出模块插到模块架上。

使用用户方电源电缆把接口模块与当地电网相连。连接输入/输出模块时要使用模块架 上的端子。

# 模拟输出模块的端子布局

图 33: 模拟输出模块的端子布局

 ① 模块架



#### 模拟输入模块的端子布局

图 34: 模拟输入模块的端子布局



# 4 试运行和配置

# 4.1 基础知识

# 4.1.1 基本说明

进行下面叙述的工作的前提条件是根据第3章完成了安装和连接工作。 试运行和配置包括:

- 根据烟道尺寸设置测量系统,
- 安装和连接发收单元和反射器,
- 根据具体要求给用户进行专用配置。

如果测量系统用于连续测量含尘量,就必须使用重量法比对测量进行校正,以得到精确测量值 (参见"标定尘浓度测量",第81页)。

#### 4.1.2 安装 SOPAS ET

- 把 SOPAS ET 安装到一台笔记本电脑 / 个人电脑上。
- 启动 SOPAS ET。
- 遵守 SOPAS ET 安装说明。

### 4.1.2.1 SOPAS ET 菜单密码

某些仪器功能只有输入密码后才能到达。

使用人员级别		读写权
0	Operator (使用人员)	显示测量值和系统状态。 无需密码
1	Authorized operator (授权使用人员)	显示值、查询值以及试运行和调节到满足客户具体需要和诊断所 需要的参数 预先设置的密码:sickoptic

#### 4.1.3 通过 USB 电缆与仪器连接

#### 步骤建议:

- 1 把USB 电缆接到控制单元 MCU (参见 "MCU 处理器线路板的接点", 第51 页) 和笔记 本电脑 / 个人电脑上。
- 2 开启仪器。
- 3 启动 SOPAS ET。
- 4 "Search settings" (搜索设置)
- 5 "Device family oriented search" (根据仪器系列进行搜索)
- 6 点击想要的 MCU。
- 7 进行设置:
  - Ethernet communication (以太网通信) (总是处于打勾状态)
  - USB communication (USB 通信) (总是处于打勾状态)
  - Serial communication (串行通信): 点击选定
- 8 不给出 IP 地址。
- 9 出现一个 COM 接口清单。
  - 输入 DUSTHUNTER 的 COM 接口。

如果您不知道该 COM 接口:参见"找出 DUSTHUNTE 的 COM 接口",第 58 页

- 10 给该搜索一个名称。
- 11 "Finish" (结束)

#### 4.1.3.1 找出DUSTHUNTER的COM接口

如果您不知道该 COM 接口:您可以使用 Windows Device Manager 找出 COM 接口 (不需要管理员权限)。

- 1 断开 DUSTHUNTER 和您的笔记本电脑 / 个人电脑连接。
- 2 输入: devmgmt.msc



#### 3 出现以下信息:



使用该 COM 接口进行通信。

59

# 4 试运行和配置

#### 4.1.4 通过以太网(选项)连接仪器



步骤建议:

- 1 MCU 必须处于关闭状态。
- 2 连接 MCU 和网络。
- 3 把笔记本电脑 / 个人电脑与同一网络相连。
- 4 开启 MCU。
- 5 启动 SOPAS ET。
- 6 "Search settings" (搜索设置)
- 7 "Device family oriented search" (根据仪器系列进行搜索)
- 8 点击想要的 MCU
- 9 进行设置:
  - Ethernet communication (以太网通信) (总是处于打勾状态)
  - USB communication (USB 通信) (总是处于打勾状态)
  - Serial communication (串行通信): 不点击
- 10 输入 IP 地址
  - IP 地址:参见 " 配置以太网模块 ",第 86 页
- 11 不点击 COM 接口
- 12 给该搜索一个名称
- 13 "Finish" (结束)

# 4.2 与应用有关的具体设置

若想正确测量,就必须先对测量系统根据实际烟道内径进行调整。为此必须按以下步骤操作:

- 给发射光束聚焦
   反射器上的光点必须在考虑了测量距离和允许偏离角的情况下在工作的光学反射面上。
- 在无颗粒路径上对测量系统进行标准化
   必须消除具体仪器以及距离对测量结果的影响。无颗粒路径必须与测量路径完全相同(发收单元光学界面和反射器光学界面之间的距离必须相同)。

#### 4.2.1 准备工作

- ▶ 在测量地点之外的一个尽可能无尘的黑暗环境中组装测量系统,该处要有电源。 有两种可能性:
  - 使用选项"调校台"(参见"其它",第126页)

图 35: 使用调校台组建无尘路径 (图中为 DUSTHUNTER T100)



① 发收单元
 ② 反射器
 ③ 调校台

DUSTHUNTER T50 时,必须把反射器按照图 " 在调校台上安装反射器 DHT-R5x" 放入 调校台的支架中。

图 36: 在调校台上安装反射器 DHT-R5x



- ▶ 输入1级密码(参见"密码和操作层级",第87页)
- ▶ 把发收单元置于状态 " 维护 ": 点击 "Maintenance sensor" (维护传感器)。

图 38: SOPAS ET 菜单: DH T100/Maintenance/Maintenance (DH T100/维护/维护操作)

Mounting location
Maintenance sensor

- ▶清洁发收单元和反射器的光学界面(参见"维护发收单元",第 96 页和参见"维护反射器",第 99 页)。
- ▶ 在开始以下工作之前等待大约 30 分钟 (测量系统必须达到操作温度)。

### 4.2.2 给透射率测量用发射光束聚焦

▶选择目录 "Adjustment / Manual Adjustment / Transmission set reference" (调校 / 手动调校 / 透射率标准化),在字段 "Adjustment aids" (调校帮助)中启用复选框 "Permanent LED light" (LED 连续光)。

图 39: SOPAS ET 菜单:DH T100/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T100/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准化)

Device identification	1	]
DH ¥	Mounting location	
Transmission set re	ference	Show justification
Step 1 :	Activate signal adjustment for show justification	
Step 2 :	Install and align the optical components on dust and smoke free path	
Step 3 :	Gain adjustment	
	Gain adjustment, set reference value for contamination measurement	
Step 4 :	Cover the reflector with a black material	
Step 5 :	Background light measurement	
	Background light	
Step 6 :	Remove the black cover and wait min. 3 minutes to get stable measurement values	
Step 7 :	Set reference	
	Set reference factor measurement	
Adjustment aids		
Transmission	1.0 %	
Permanent LED light	Signal adjustment activ	X 10.000 Y 0.000
		]
Set reference result	t	
Transmission reference val	lue 100.0 % Background light 0.000 V	
Set reference temperature	Set reference factor 1.00	
Sender/receiver unit refere	ence value 0.000 %	
Update		

- ▶ 对 DUSTHUNTER T50 来说,松开发收单元上的紧固件(参见 " 发收单元 DHT-Txx",第 17 页),取下电子单元。
- ▶ 对 DUSTHUNTER T100/T200 来说,松开滚花螺丝(参见"发收单元 DHT-Txx", 第 17 页),侧向摆动电子单元,取下摆动片盖(1)。
- ▶旋出聚焦孔的保护螺栓(2)。





▶把螺丝刀插入聚焦孔中,使用调节螺丝把检查窗中的刻度指针调定到发收单元和反射器光学界面的间距上。 DUSTHUNTER T50: 距离 = 尺寸 A + 250 mm (图"使用调校台组建无尘路径 (图中为 DUSTHUNTER T100)") DUSTHUNTER T100/T200: 距离 - 日寸 A + 226 mm (图"使用调校台组建无小路径 (图中为 DUSTHUNTER T100/T200:

距离 = 尺寸 A + 326 mm (图 "使用调校台组建无尘路径 (图中为 DUSTHUNTER T100)")



图 41: 发射光束聚焦

▶把电子单元再转回到测量位置上,卡住。

- ▶对 DUSTHUNTER T200 来说,在目录 "Adjustment / Manual Adjustment / Transmission set reference" (调校 / 手动调校 / 透射率标准化)中按按钮 "Mechanical centring" (机械对中) ("Step 1" (第1步)) (参见 "SOPAS ET 菜单: DH T100/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T100/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准化)",第64页)。
- ▶相互调准发收单元和反射器光轴。 把发收单元调准成发射光点在反射器孔的中间(参见"反射器",第20页)。把反射器调准成在外壳背侧(3)上的检查窗(2)中心的圆圈标志中看到发射光点 (1)。

图 42: 反射器外壳背侧上的发射光点



- ▶ 停用复选框 "Permanent LED light" (参见 "SOPAS ET 菜单: DH T100/ Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T100/ 调校 / 手动 调校 / 透射率标准化)",第 64 页)。
- ▶ 检查调准。
  - 光轴已经精确调准,当:
  - 发收单元检查窗中的4象限显示器的绿色指示灯亮(参见"发射光束聚焦",第 65页)
  - 对 DUSTHUNTER T100/T200 来说,在目录 "Adjustment / Manual Adjustment / Transmission set reference" (参见 "SOPAS ET 菜单:DH T100/Adjustment/ Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T100/ 调校 / 手动调校 / 透 射率标准化)",第 64 页和参见 "SOPAS ET 菜单:DH T200/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准 化)",第 68 页)中发射光点(在窗口 "Show justification"(显示调准)中的黑 色圆圈)在绿色圆中。
  - "没有精确调准"将通过检查窗中的4象限显示器的以下指示灯亮方式表示出来:

发亮的指示灯	反射器上的光点调准错误
绿色和黄色	在给出的方向上的偏差最大约为 0.1 °;测量值有效
黄色	在给出的方向上的偏差最大约为 0.1 ° 至 0.3 °;测量值有效
黄色和红色	在给出的方向上的偏差最大约为 0.3 ° 至 0.4 °;测量值有效;可能会比在技术数据中给出的偏差更大一点
红色	在给出的方向上的偏差 > 大约 0.4 °; 测量值有效;可能会比在技术数据 中给出的偏差更大一点
红色指示灯亮成 圆形	偏差 > 大约 0.5 °或透射率 < 大约 10 %; 尘浓度太高或测量系统标准化 错误; DUSTHUNTER T200 不再能自动调准

 对 DUSTHUNTER T200 来说,因为有内装集成自动调准,所以只需要进行粗调。
 在目录 "Adjustment / Manual Adjustment / Transmission set reference" (调校 / 人工调校 / 透射率标准化) 中按按钮 "Optical centering" (光学对中) 后自动进行 细调 (参见 "SOPAS ET 菜单: DH T200/Adjustment/Manual Adjustment/ Transmission set reference (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准化)",第 68 页)。 对焦结束后,必须接着进行测量系统标准化。



**注意**: 每次改变聚焦后都必须重新给测量系统标准化。

### 4.2.3 透射率测量用测量系统标准化

▶按照目录 "Adjustment / Manual adjustment / Transmission set reference" (调校 / 手动调校 / 透射率标准化), 字段 "Transmission set reference" (透射率标准化) 中列出的步骤一步步完成工作 (参见 "SOPAS ET 菜单: DH T100/Adjustment/ Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T100/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准化)", 第 64 页、参见 "SOPAS ET 菜单: DH T50/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T50/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准化)",第 67 页和参见 "SOPAS ET 菜单: DH T200/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准化)",第 67 页和参见 "SOPAS ET 菜单: DH T200/ Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准化)",第 68 页)。在进行这些步骤期间,有关显示亮黄色。

图 43: SOPAS ET 菜单:DH T50/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T50/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准化)

Device identificati	ion	]
DH_T50 V	Mounting location	
Transmission set	reference	Show justification
Step 1 :	Activate signal adjustment for show justification	
Step 2 :	Install and align the optical components on dust and smoke free path	
Step 3 :	Gain adjustment	
	Gain adjustment, set reference value for contamination measurement	+
Step 4 :	Cover the reflector with a black material	
Step 5 :	Background light measurement	
	Background light	
Step 6 :	Remove the black cover and wait min. 3 minutes to get stable measurement values	
Step 7 :	Set reference	
	Set reference factor measurement	
Adjustment aids		
Transmission	1.0 %	X 10.000 X 0.000
Permanent LED lig	ht 🔘 Signal adjustment activ	x 10.000 1 0.000
Set reference res	sult	]
Transmission reference	value 100 % Background light 0.000 V	
Set reference temperate	ure 25 °C v Set reference factor 1.00	
Update		

Device identification	
DH T200 V Mounting location	
Transmission set reference	Show justification
Step 1 : O Mechanical centring	
Activate signal adjustment for show justification	
Step 2 : Install and align the optical components on dust and smoke free path	
EPA-mode activated	
Step 3 : Gain adjustment	
Step 4 : O Background light measurement	
Step 5 : Wait to get stable transmission	
Step 6 : O Set reference	
Adjustment aids	
Transmission 1.0 %	
Optical centring	X 40.000 X 20.000
Permanent LED light  Signal adjustment activ	× 10.000 1 0.000
Set reference result	
Transmission reference value 100.0 % Background light 0.000 V	
Set reference temperature 25.0 °C v Set reference factor 1.00	
Sender/receiver unit reference value 0.000 % Reflector reference value 0.000 %	
Update	

图 44: SOPAS ET 菜单:DH T200/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 透射率标准化)

▶检查,这一过程结束后,在窗口 "Transmission reference value"(透射率额定值) (参见 "SOPAS ET 菜单:DH T100/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T100/调校 / 手动调校 / 透射率标准化)",第 64 页、参见 "SOPAS ET 菜单:DH T50/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T50/调校 / 手动调校 / 透射率标准化)",第 67 页和 图 "SOPAS ET 菜单:DH T200/Adjustment/Manual Adjustment/Transmission set reference (DH T200/调校 / 手动调校 / 透射率标准化)")是否显示数值 100 %。当偏差较小时 (< 大约 1 %),点击按钮 "Set reference"(标准化);当偏差较大时,重复标准化 过程。

# 4.2.4 输入与具体应用有关的参数

图 45: SOPAS ET 菜单:DH T200/Configuration/Application parameter (example) (DH T200/ 配置 / 应用参数 (示例)

System status						
Operation O Er	ror 🎯 M	aintenance	request	😑 Maintenance	) Fi	unction check
Device identification						
Mounting location			DH T 100 🗸			
Flange-flange	1.00	n 🗸				
Opt. measuring distance	1.00	n Y				
Chimney opening	1.00	n v				
Correction factor	1.000					
cc2 Concentration (Ext)	0	c [	c1	1	cc0	0
RK_Gruppe_LED_Spa	n2					
Span 2 transmission						
Limit contamination a	and average					
Limit contamination 30%	Limit warnin	9	20.0 %			
Average activ						
Average Interval 1 min	~		5	Selection Measure	Value Opaci	ty 🗸
EBA Conformita 2 min						
4 min						
EPA-mode acti 5 min 6 min						

组	输入窗口	参数	备注	
Device identification (仪器标识)	Mounting location (安装地点)	测量地点名称	把测量系统分配给每个测量地点	
	Flange - flange (法兰 - 法兰)	在烟道上测量的法兰间 距	用于注册 (例如用于在无尘路径上重复标准化)	
	Opt. measuring distance (光学测量距离)	有效测量路径	计算相对不透明度时要求输入	
	Chimney opening (烟囱出口)	烟囱上端部直径		
	Correction factor (修正因子)	值	根据烟道几何尺寸来修正相对不透明度	
Concentration	cc2	二次项系数	输入以消光度为基础求出的回归系数,用于测量	<del> </del> 尘
calibration	cc1	一次项系数	]浓度,里位: mg/m³(参见"标定尘浓度测量",   第 81 页)	i -
(extinction) (浓度校正系数 = f (消光度))	cc0	常数项		
RK_Gruppe_LED_ Span2	Span2 Transmission	已启用	在检查功能时,把第二个检查  只有当已经启用相  值与额定值进行比较。	检
	(透射率)	已关闭	不使用第二个检查值。    Conformity"后, 能够启用和输入家	才
	Reference value (额定值)	透射值,单位:%	输入检查功能用的第二个检查 值(参见"检查功能",第13 页)	
Limit contamination and average <u>(污染</u> 和平均值的	Limit contamination (污染界限值)	值,单位:%	确定界限值,可以选择 40 % (缺省值)、20 %. 10 %、6 %、4 % 当已启用复选框 "EPA Conformity" 时,界限值固 定赋值 4 %。	「」
界限值)	Limit warning (警告阈值)	界限值的 75 %	根据输入的界限值自动确定	
	Average active	已启用	当启用了复选框后,将使用在确定的求平均值间	]隔
	(半均值已启用)	已关闭	中测量的数值求出一个半均值。	
	Average Interval (求平均值间隔)	间隔时间 1/2/3/4/5/6min	选择间隔时间 (按照 EPA 标准使用时 6 min)	
	Selection Measure Value (选择测量值)	测量变量	选择要求计算平均值的测量变量	
EPA Conformity	EPA-mode	已启用	用于按照 EPA 标准使用	
(EPA 一致性) 	active (已启用 EPA 一致性)	已关闭	不能用于按照 EPA 标准使用	

# 4.3 发收单元和反射器 ...

上述工作结束后,从调校台或零管上拆卸下发收单元和反射器,把它们送到测量地点。

#### 4.3.1 ... 连接到吹扫空气供应上

- ▶检查是否保证有吹扫空气供应(流动方向必须对,吹扫空气软管牢固安放在接口上)。
- ▶当由控制单元 MCU-P 或外部吹扫空气供应提供吹扫空气时,要把吹扫空气软管套 到发收单元和反射器的接口上,并用软管卡箍固定住。 对 DUSTHUNTER T50 来说,可能需要从 DN 40 到 DN 25 的转接头。

#### 4.3.2 ... 安装在烟道上并连接

▶把发收单元和反射器安放到带管法兰上,并用所属的安装套件(参见"安装用部件",第125页)固定,在此过程中要旋紧自锁螺母。



图 46: 在烟道上安装发收单元 / 反射器

C 垂直调准

- ▶连接 MCU 和发收单元之间的连接电缆,使用螺丝固定;对 DUSTHUNTER T200 来说,还要连接发收单元和反射器之间的电缆(参见"发收单元 DHT-Txx",第17 页,参见"反射器",第20页)。
- ▶通过逐步松开水平和垂直调准用自锁螺母来调准发收单元光轴与反射器配合。 调准正确,当发射光点(1):
  - 对 DUSTHUNTER T50 来说,在反射器法兰(3)法兰管端部的半透明薄膜
     (2)(也可以是一张白纸)中心;

图 47: 反射器侧的发射光点(DUSTHUNTER T50)



- 对 DUSTHUNTER T100/T200 来说, 在反射器外壳背侧上的检查窗中心(参见" 反射器外壳背侧上的发射光点", 第 66 页)。


# 4.4 标准配置

#### 4.4.1 把 MCU 设置成与发收单元相配

必须把 MCU 设置成与将要连接的发收单元相配。如果不一致将会发出故障信息。如果 出厂时不能进行设置 (例如同时交货多台仪器或以后更换 MCU),必须在安装后进行 分配。为此必须按以下步骤操作:

- ▶把测量系统与程序 SOPAS ET 连接起来。
- ▶输入1级密码(参见"密码和操作层级",第87页)
- ▶把测量系统置于状态"维护"上:点击"Maintenance sensor"(维护传感器)。

图 48: SOPAS ET 菜单: MCU/Maintenance/Maintenance (MCU/维护/维护操作)

Device Identification		
MCU Selected variant DUSTHUNTER	Mounting Location SICK	
Offline Maintenance		
Activate offline maintenance		

- ▶换到目录 "Configuration / Application selection"(配置 / 选择应用)(参见 "SOPAS ET 菜单: MCU/Configuration/Application selection (MCU/配置 / 选择应 用)",第 73 页)上。
- ▶在窗口 "Connected variant" (连接的型号) (字段 "Application selection") 中将显示连接的发收单元的基本类型。若想分配 MCU,要点击按钮 "Save selection (存储选择)"。

图 49: SOPAS ET 菜单: MCU/Configuration/Application selection (MCU/ 配置 / 选择应用)

Device Identification				
MCU Selected variant DUSTHUNTER T (T50,T100,T200) V	Mounting Location SICK			
Application selection				
Connected variant DUSTHUNTER T (T50,T100,T200)				
Save selection				
Supported variants				
DUSTHUNTER T (T50,T100,T200)				
FLOWSIC100				
FLOWSIC100 - 2 Path DH S+EL100 Combination				
DH_T+FL100 Combination				
DH_C+FL100 Combination FWE200DH				
Universal				

<sup>+</sup> 发收单元必须处于和 MCU 相连状态。

# 4.4.2 出厂时配置

参数		值			
Function check (检	查功能)		每 8 小时; 90 秒)	向标准模找	以输出输出检查值 (每
Analog output (AO) [mA]	Live zero (LZ) (电流信号零点)		4		
(模拟输出)	Upper measuring range value (MBE)(量程终值)		20		
	Current du (维护时电	uring maintenance 且流)	ce 0.5		
Current by malfunction (故障时电流)			21 (选项:	1)	
Response time (响应时间)		60 秒,所有测量变量			
Measured variable (测量变量)		Output on AO (输出到 AO)	Value at LZ    Value at MB (LZ 时值)    (MBE 时值		Value at MBE (MBE 时值)
Transmission [%] (	透射率)		10	0	0
Opacity [%] (不透明度) 1		1	0		100
Extinction (消光度) 3*		3 *	0		2
Dust concentration [mg/m <sup>3</sup> ] 2 * (尘浓度)		0		200	
Regression coefficients (回归系数,仅在尘浓度时)		0.00 / 1.00 /	/ 0.00		

\* 只有当有选项 " 模拟模块 " 时 (DUSTHUNTER T100 和 T200 是标准配置)

改变这些配置所需的步骤将在下面几节中讲述。为此必须把仪器与 SOPAS ET 相连 (参见"通过 USB 电缆与仪器连接",第 58 页),输入 1 级密码,并置于状态"维护" 后。

# 4.4.3 确定检查功能

在目录 "Adjustment / Function Check - Automatic" (调校 / 检查功能 - 自动)中可以改动间隔时间、向模拟输出输出检查值以及自动检查功能的开始时间点。



图 50: SOPAS ET 菜单: MCU/Adjustment/Function Check - Automatic (MCU/ 调校 / 检查功能 - 自动,示例)

Device Identification
MCU Selected variant DUSTHUNTER V Mounting Location SICK
Function Check
Output duration of function control value     90     s       Function check interval     8 hours     v
Function Check Start Time           Hour         8           Minute         0
Hour 8 Minute 0

输入字段	参数	备注
Output duration of function control value (检查功能 值输出持续时间)	Value in seconds (值,单位:秒)	检查值输出持续时间
Function check interval (进行检 查功能的间隔)	两次检查循环的间 隔时间	参见 " 检查功能 ",第 13 页
Function Check	Hours (时)	确定开始时间点,单位:小时和分钟
Start Time (检查 功能开始时间)	Minutes (分)	

**+1** 在求出检查值期间(参见"把功能检查输出到记录纸上",第 13 页)将输出最后一次测量的测量值。

## 4.4.4 配置模拟输出

配置模拟输出时要调用目录 "Configuration / IO Configuration / Output Parameters" (配置 /IO 配置 / 输出参数)。

缺省值:参见"出厂时配置",第74页
 输出标准条件下的尘浓度时("Conc. s.c."(Ext)),必须按照参见"配置模拟输入",第79页给模拟输入进行配置。

图 51: SOPAS ET 菜单:MCU/Configuration/IO configuration/Output Parameters (MCU/ 配置 / IO 配置 / 输出参数)

Device Identification	
MCU Selected variant DUSTHUNTER V	Mounting Location SICK
Analog Outputs - General Configuration	
Output Bror current yes v	Error Current 21 mA v
Current in maintenance Measured value	Maintenance current 0.5 mA
Optional Analog Output Modules	
Use first analog output module	
Analog Output 1 Parameter	Analog Output 1 Scaling
Value on analog output 1 Conc. a.c. (%)	
Live zero 4mA V	Range low 0.00 mg/m <sup>3</sup>
Output checkcycle results on the AO	Range high 0.00 mg/m³
Write absolute value	
Limiting Value	Limit Switch Parameters
Limit value Conc. a.c. (SL) V Hysteresis type Percent (a) Absolute Switch at Over Limit V	Limit value 0.00 mg/m³ Hysteresis 1.00 mg/m³
Limiting Value	Limit Switch Parameters
Limit value Conc. a.c. (51) V Hysteresis type Percent Absolute	Limit value 0.00 mg/m³ Hysteresis 1.00 mg/m³

字段		备注			
Analog	Output Error	Yes (是)	输出故障电流。		
(模拟输出) (模拟输出) Ab障电流) Ab障电流) Ab障电流					
- General configuration (基本配置)	Error Current (故障电流)	Wert < Live Zero (LZ)oder > 20 mA (值 < 电流信号零点 (LZ)或 > 20 mA)	在状态 " 故障 " (错误情况)时应输出的 mA 值 (大小与连接的评价 系统有关)。		
	Current in maintenance (维护期间电	User value (使用人 员定义值)	在 " 维护 " 期间,将输出在字段 "Maintenance current" (维护电流) 中输入的值。		
	<i>流)</i>	Value measured last (最后一个测量值)	在"维护"期间将输出最后一个测量值		
		Measured value output (输出测量 值)	在"维护"期间将输出当前测量值。		
Maintenance Whenever possible, 在"维护"期间将输出的 mA 值 current (使用 value ≠ LZ (值尽 人员定义的维 可能 ≠ LZ)					
Optional Analog Output	Use first analog	Inactive (不工作)	对 DUSTHUNTER T100/T200 来说, 2 和 AO 3 都是标准配置)。	不允许 (导致错误,因为 AO	
Modules (选 择选项 " 模拟 模块 ")	output module (使用第一个选 项 "AO 模块 ")	Active (工作)	打开配置 AO 2 和 AO 3 的字段 (DUS 配置)	STHUNTER T100/T200 是标准	
Analog Output 1 Parameters (模拟输出 1	Value on analog output 1	Concentration a.c. (ext) (操作条件下 的浓度)	操作状态下的尘浓度 (基础是消光 度)	选择的测量变量将输出到模拟 输出处。	
参数)    (模拟输出 上的值)	(模拟输出 1 上的值)	Concentration s.c. (ext) (标准条件下 的浓度)	标准状态下的尘浓度 (基础是消光 度)		
		Opacity (不透明度)			
		Extinction (消光度)			
		Transmission (透射率)			
		Rel. opacity (相对不透明度)	相对不透明度		
	Live zero (电 流信号零点)	Zero point (零点) (0, 2 or 4 mA)(0、 2 或 4 mA)	选择 2 或 4 mA,以便能够与测量值、 开来。	仪器关闭或电流回路中断区别	
	Output	Inactive (不工作)	在模拟输出上不输出检查值 (参见 " 林	赴查功能 ",第 13 页 <b>)。</b>	
Checkcycle results on the AO (输出检查 值)		Active (工作)	在模拟输出上输出检查值 (菜单 "Adjustment / Function Check - Automatic" 中的复选框 "Output control values at AO" (在 AO 上 出检查值)必须已经选择)。		
	Write absolute	Inactive (不工作)	区分负和正测量值。		
	value (输出绝 对值)	Active (工作)	只输出测量值的数值 (绝对值)		
Analog Output 1 Scaling	Range low (下限值)	量程下限	电流信号零点的物理量值		
( <b>候</b> 拟输出) 量程)	Range high (上限值)	量程上限	20 mA 时的物理量值		

字段		参数	备注		
Limiting Value (界限值设 置)		Concentration a.c. (ext)(操作条件下 的浓度 (ext))	操作状态下的尘浓度 (基础是消光 度)	选择应监视其界限值的测量变 量。	
		Concentration s.c. (ext)(标准条件下 的浓度 (ext))	标准状态下的尘浓度 (基础是消光 度)		
		Opacity (不透明度)			
		Extinction (消光度)			
		Transmission (透射率)			
		Rel. opacity (相对不透明度)	相对不透明度		
	Hysteresis	Percent (百分比)	把字段"滞后值"中输入的变量定义为	可与确定的界限值的关系为相对	
	type (滞后类型)	Absolute (绝对)	值或绝对值		
	Switch at (转换,当)	Value exceeded (上溢)	确定转换方向		
		Underflow (下溢)			
Limit Switch Parameters	Limit value (界限值)	Value (值)	当超出 / 低于输入值时,界限值继电器	器转换。	
(转换界限 值)	Hysteresis (滞后值)	Value (值)	确定重置界限值继电器的间隙		

+1

字段 "Analog Output 2 (3) Parameters" 和 "Analog Output 2(3) Scaling" 都类似字段 "Analog Output 1 Parameters" 和 "Analog Output 1 Scaling" 进行配置。

# 4.4.5 配置模拟输入

设置模拟输入时要调用目录 "Configuration / IO Configuration / Input Parameters" (配置 /IO 配置 / 输入参数)。

图 52: SOPAS ET 菜单:MCU/Configuration/IO configuration/Input Parameters (MCU/ 配置 / IO 配置 / 输入参数)

Device Identification			
MCU Selected variant DUSTHUNTER			
Temperature Source	Pressure Source	Moisture Source	Oxygen Source
Constant Value     Onstant Value     Analog Input 1	Constant Value Analog Input 1  Constant Value Cons		
Constant Temperature	Constant Pressure	Constant Moisture	Constant Oxygen
Fixed value 0.00 °C V	Fixed value 1013.25 mbar	Fixed value 0.00 %	Fixed value 6.00 %

字段	参数	备注
Temperature Source (温度)	Constant Value (常数)	计算标准值时使用一个固定值。 本参数打开字段 "Constant Temperature (恒定温度值)" 来输入标准化用值,单位: °C 或 K。
	Analog Input 1 (模拟输入 1)	计算标准值时使用在模拟输入 1 (标准供货范围)上连接的外部传感器值。 本参数打开字段 "Analog input 1 - Temperature" (模拟输入 1- 温度)来设置量程始值和终 值以及电流信号零点值。
Pressure Source (压力源)	Constant Value (常数)	计算标准值时使用一个固定值。 本参数打开字段 "Constant Pressure (恒定压力值)" 来输入标准化用值,单位: mbar (=hPa)。
	Analog Input 2 (模拟输入 2)	计算标准值时使用在模拟输入 2 (标准供货范围)上连接的外部传感器值。 本参数打开字段 "Analog input 2 - Pressure" (模拟输入 2- 压力)来设置量程始值和终值以 及电流信号零点值。
Moisture Source	Constant Value (常数)	计算标准值时使用一个固定值。 本参数打开字段 "Constant Moisture" (恒定湿度值)来输入标准化用值,单位:%。
(湿度源)	Analog Input 3 (模拟输入 3)	计算标准值时使用在模拟输入 3 (需要选项 " 模块 ")上连接的外部传感器值。 本参数打开字段 "Analog input 3 - Moisture" (模拟输入 3- 湿度)来设置量程始值和终值以 及电流信号零点值。
Oxygen Source	Constant Value (常数)	计算标准值时使用一个固定值。 本参数打开字段 "Constant Oxygen (恒定 O2 值)" 来输入标准化用值,单位:%。
(乳源)	Analog Input 4 (模拟输入 4)	计算标准值时使用在模拟输入 4 (需要选项 " 模块 ")上连接的外部传感器值。 本参数打开字段 "Analog input 4 - O2" (模拟输入 4-O2)来设置量程始值和终值以及电流 信号零点值。

# 4.4.6 设置响应时间

设置响应时间时要调用目录 "Configuration/Value Damping" (配置 / 测量值响应)。 图 53: SOPAS ET 菜单: MCU/Configuration/Value Damping (MCU/配置 / 测量值响应)

Device Identification	
MCU Selected variant DUSTHUNTER	Mounting Location SICK
Value Damping Time	
Damping time for Sensor 1 60 sec	

字段	参数	备注	
Damping time for Sensor 1 (响应 时间,传感器 1)	数值单位: s	选择的测量变量的响应时间 页) 设置范围:1 600 s	(参见 " 响应时间 ",第 12

### 4.4.7 标定尘浓度测量

若想精确测量尘浓度,则必须建立原始测量值 " 透射率 " 和由其计算的测量变量 " 消光 度 " 与烟道中真实尘浓度的关系。为此要按照标准 DIN EN 13284-1 使用重量法进行尘 浓度比对测量,并把它与测量系统同时测得的消光度值建立起关系。

**注意**: 进行重量法比对测量需要专门知识,这里不再详述。

# 进行步骤

- ▶选择仪器文件 "MCU",把测量系统置于 " 维护 "
- ▶输入1级密码(参见"密码和操作层级",第87页)
- ▶ 调用菜单 "Configuration / IO Configuration / Output Parameters" (参见 "SOPAS ET 菜单: MCU/Configuration/IO configuration/Output Parameters (MCU/ 配置 /IO 配置 / 输出参数)",第76页),给测量变量 "Extinction" (消光度)分配一个模拟 输出。
- ▶估计操作状态的尘浓度量程,输入到字段 "Analog Output 1 (2/3) Scaling" (模拟输出量程)中,该字段应已经分配给了选择的输出消光度的模拟输出。
- ▶关闭状态"维护"。
- ▶ 按照标准 DIN EN 13284-1 进行重量法比对测量。
- ▶使用模拟输出 "Extinction" (消光度) 的 mA 值和重量法测量的操作状态下尘浓度来 计算回归系数。

$$c = K2 \cdot I_{out}^{2} + K1 \cdot I_{out} + K0$$
(1)

C:	尘浓度,单位:mg/m <sup>3</sup>
K2、K1、K0:	函数 c = f (l <sub>out)</sub> 的回归系数
I <sub>out</sub> :	实际输出值,单位:mA

 $I_{out} = LZ + Ext \cdot \frac{20mA - LZ}{MBF}$ 

Ext: LZ: MBE:	测量的消光度 (Extinction) Live zero (电流信号零点) 设置的量程终值 (输入值是 20 mA 时的值:
	( 1) 八沮定 20 IIIA 时的阻,
	通常为 2.5 x 预先给定的界限值)

▶输入回归系数

有两种可能性:

- 在测量值计算器中直接输入 K2、K1、K0。

**/ I 思 ·** 标定后,在发收单元中设置的回归系数和在 MCU 中设置的量程就不能再改动。 在液晶显示屏 (选项)上显示未标定的尘浓度值,单位: mg/m<sup>3</sup>。

81

(2)

使用测量系统的回归函数(不使用测量值计算器时)。这要建立与消光度的关系。为此要从 K2、K1 和 K0 确定应输入测量系统的回归因子 cc2、cc1 和 cc0。

$$c = cc2 \cdot Ext^{2} + cc1 \cdot Ext + cc0$$
(3)

把(2)代入(1)可得:

$$\mathbf{c} = \mathbf{K}2 \cdot \left(\mathbf{L}Z + \mathbf{E}\mathbf{x}\mathbf{t} \cdot \frac{20\mathbf{m}\mathbf{A} - \mathbf{L}Z}{\mathbf{M}\mathbf{B}\mathbf{E}}\right)^2 + \mathbf{K}1 \cdot \left(\mathbf{L}Z + \mathbf{E}\mathbf{x}\mathbf{t} \cdot \frac{20\mathbf{m}\mathbf{A} - \mathbf{L}Z}{\mathbf{M}\mathbf{B}\mathbf{E}}\right) + \mathbf{K}\mathbf{0}$$

与(3)结合使用得出:

$$cc0 = K2 \cdot LZ^{2} + K1 \cdot LZ + K0$$
  

$$cc1 = (2 \cdot K2 \cdot LZ + K1) \cdot \left(\frac{20mA - LZ}{MBE}\right)$$
  

$$cc2 = K2 \cdot \left(\frac{20mA - LZ}{MBE}\right)^{2}$$

随后在目录 "Configuration/ Application parameters" (配置 / 应用参数)中(参见 "SOPAS ET 菜单: DH T200/Configuration/Application parameter (example) (DH T200/ 配置 / 应用参数(示例)",第 69 页)输入求出的回归系数 cc2、cc1 和 cc0 (把发收单元置于维护状态,输入 1 级密码。

输入后重新把发收单元置于状态"测量")。

+ 使用这一方法时,以后可以任意给选择的量程进行配置。

#### 在 SOPAS ET 中进行数据备份 4.4.8

测量值采集、处理和输入 / 输出所需的全部主要参数以及当前测量值都能够在 SOPAS ET 中存储和打印。从而配置的仪器参数在需要时能够重新输入或记录仪器数 据和状态以用于诊断用途。

有以下可能性:

- 以项目的方式存储 除了仪器参数外,还可以存储数据记录。
- 以仪器文件的方式存储 . 存储的参数可以在不连接仪器的状态下进行处理,在以后某个时刻重新传送装入到 仪器中。

+13 说明参见 SOPAS ET 的帮助菜单和 DUSTHUNTER 服务手册。

• 以记录的方式存储 在参数记录中记录仪器数据和参数。 可以创建一个诊断记录来分析仪器功能和识别可能的故障。

#### 参数记录示例

图 54: DUSTHUNTER T 参数记录 (示例)

#### Dusthunter - Parameter protocol

Type of device: DH T100

Mounting location:

#### **Device information** Devi

### Factory calibration settings

Device version		Device temperature	
Firmware version		cc2	0.0000
Serial number	00008700	cc1	100.0000
Identity number	00000	000	-275.1500
Hardware version	1.2	Power supply	
Firmware boolloader S/R-unit	V00.99.15	cc2	0.0000
		ac 1	11.0000
Installation parameter		<i>cc0</i>	0.0000
Bus address	1	Temp. correction transmission	
Flange-flange	1.00m	<i>c</i> c2	0.0000
Opt. measuring distance	1.00m	cc1	0.0000
Chimney opening	1.00m	<i>cc0</i>	0.0000
Correction factor	1.000	Pivot correction factors	
Concentration calibration coeffici-		Corr_mx(-X)	activ
ents = f(Extinction)		cc4	0.000000
cc2	0.0000	cc3	0.000000
cc1	1.0000	cc2	0.000000
cc0	0.0000	cc1	0.000000
Limit contamination warning	20.0%	<i>c</i> c0	0.000000
Limit contamination fault	30.0%	Corr_px(+X)	activ
Average	inaktiv	cc4	0.000000
Average Interval	1 min	cc3	0.000000
Selection Measure Value	Opacity	cc2	0.000000
EPA-mode	inaktiv	cc1	0.000000
		<i>c</i> c0	0.000000
Device parameter		Corr_my(-Y)	activ
Factory settings		cc4	0.000000
Response time sensor	1.0s	cc3	0.000000
Response time diagnosis values	10.0s	cc2	0.000000
Delay ADC-Ingger LED	32µs	cc1	0.000000
Response time contamination	5	000	0.000000
Pivoted shutter at S/R-unit in conta-	51	Corr_py(+Y)	activ
mination measurement position		cc4	0.000000
Pivoted shutler at S/R-unit in check	102	<i>c</i> c3	0.000000
point measurement position		cc2	0.000000
		or1	0.000000

 $\infty 0$ 

0.000000

# 4.4.9 开始测量操作

输入 / 改动参数后要把测量系统置于状态 " 测量 "。

为此要取消状态 "维护": 点击取消 "Maintenance Sensor"。

图 55: SOPAS ET 菜单: MCU/Maintenance/Maintenance (MCU/维护/维护操作)

Set on operat	tion mode
Maintenance	Maintenance sensor

从而结束了标准试运行工作。

# 4.5 配置接口模块

### 4.5.1 基本说明

选择和配置由选项提供的接口模块 Profibus DP、Modbus TCP 和以太网类型 1 时需要 进行以下步骤:

- ▶选择仪器文件 "MCU", 把测量系统置于状态 "维护"。
- ▶输入1级密码(参见"密码和操作层级",第87页)。
- ▶换到目录 "Configuration / System Configuration" (配置 / 系统配置)。 在字段 "Installed Interface Module" (安装的接口模块)中将显示出安装的接口模块。
- ▶根据要求配置接口模块。

图 56: SOPAS ET 菜单: MCU/Configuration/System Configuration (MCU/ 配置 / 系统配置)

Device Identification
MCU Selected variant DUSTHUNTER S (SB50, SB100,SF100,SP100) V Mounting Location SICK
Interface Module
Interface Module No Module No Module
Profibus Current Time Ethernet
RS 485
Date/Time
Adjust Date/Time
Day 1 Month 1 Year 2007
Hour 0 Minute 0 Second 0
Set date / time O Date / Time set O Invalid value
System Time Synchronization
Date / Time: Thursday, October 1, 2015 9:58:24 AM CEST Synchronize
Settings for service interface
Protocol selection CoLa-B V Modbus Address 1 Serial service port baudrate 57600
Use RTS/CTS lines

+1 如有需要,可以提供模块 Profibus DP 的 GSD 文件和测量值占用。

### 4.5.2 配置以太网模块



Module type	lo module fo	und 🗸			
Reset module	When	n this button i	s <mark>clicked, the</mark> c	onnection will be re	eseted
	_				
Ethernet In	terface (	Configurat	ion		
IP Address	192	168	0	10	
Subnet mask	255	255	255	0	
Gateway	0	0	0	0	
T					

# 4.6 通过选项"液晶显示屏"操作/配置

## 4.6.1 使用基本说明

液晶显示屏的显示和操作界面含有在图 "液晶显示屏的功能元素 "中给出的功能元素。



# 按键功能

每个具体功能与当前选择的菜单有关。只提供键上显示的功能。

键	功能
Diag (诊断)	显示诊断信息 (从主菜单启动是警告和错误,从诊断菜单启动是传感器信息)
Back (返回)	去上一级菜单。
箭头 🕇	向上滚动
箭头 ↓	向下滚动
Enter (确认)	执行使用箭头键选择的动作 (去子菜单,配置时确认选择的参数)
Start (开始)	开始一个动作
Save(存储)	存储改变的参数
Meas (测量)	从主测量值切换到传感器测量值 显示对比度设置 (2.5 s 之后)

# 4.6.2 密码和操作层级

某些仪器功能只有输入密码后才能到达。

使用	月人员级别	读写权
0	Operator (使用人员)	显示测量值和系统状态。 无需密码
1	Authorized operator (授权使用人员)	显示值、查询值以及试运行和调节到满足客户具体需要和诊断所 需要的参数 预先设置的密码: 1234

# 4 试运行和配置

4.6.3 菜单结构



### 图 59: 液晶显示屏的菜单结构

4.6.4 配置

4.6.4.1 *MCU* 

# 模拟输出 / 输入

- ▶把 MCU 置于状态 " 维护 ", 打开子菜单 "IO Parameter" (IO 参数)。
- ▶选择要设置的参数,使用键 "^"(从0到9 滚动)和/或"→"(光标向右移动) 输入缺省密码 "1234"。
- ▶使用键 "^" 和 / 或 " → " 设置想要的值, 使用 "Save" 写入仪器 (确认 2 次)。

# 图 60: 配置模拟输出 / 输入和设置 MCU 型号的菜单结构



# 设置 MCU 型号

若要以后设置 MCU 来与要连接的 DUSTHUNTER T50、T100 或 T200 的发收单元相符 (参见"把 MCU 设置成与发收单元相配",第 73 页),要进行以下步骤:

- ▶把 MCU 置于 " 维护 ", 打开子菜单 "MCU Variant" (MCU 型号), 选择型号 "DUSTHUNTER T"。
- ▶ 输入缺省密码, 使用 "Save" 接受该型号 (确认 2 次)。

其它选择可能性在这里没有意义。

#### 发收单元 4.6.4.2

输入回归系数时要进行以下步骤:

- ▶把发收单元置于"维护"上,选择子菜单"Parameter"(参数)。
- ▶选择要设置的参数,输入密码(参见"密码和操作层级",第 87 页)。
   ▶求出的系数(参见"标定尘浓度测量",第 81 页)要使用键 "^" 和 / 或" → " 进行 设置, 使用 "Save" 写入仪器 (确认 2 次)。

图 61: 输入回归系数



有效测量路径, 单位: m (→ 第 11 页, 第 2.1.1 章) D1\_mon\_PL: D2\_EMI\_outlet\_PL: 烟囱上端部内径 (出口), 单位: m

# 4.6.5 使用 SOPAS ET 改动显示屏设置

若想改动出厂时配置,要把 SOPAS ET 与 "MCU" 相连 (参见 "通过 USB 电缆与仪器 连接 ",第 58 页),输入 1 级密码,调用目录 "Configuration/Display Settings" (配置 /显示屏设置)。

图 62: SOPAS ET 菜单: MCU/Configuration/Display Settings (MCEU/ 配置 / 显示屏设置)

Device Identification				
MCU Selected variant DUSTHUNTER	✓ Mounting Location SICK			
Common Display Settings				
Display language English 🗸 Display Unit System metric 🗸				
Overview Screen Settings				
<b>_</b>				
Bar 1 Sensor 1 V Value Value 1 V Use AO scaling	Range low -100 Range high 1000			
Bar 2 MCL X Value Value 1 X Use AO scaling	Range low Range bigh1000			
	Paras law 100 Paras high 1000			
Bar 3 Not Used Value Value 1 Volue 1 Value 1 V	Range low -100 Range nigh 1000			
Bar 4 Not Used ♥ Value Value 1 ♥ Use AO scaling	Range low -100 Range high 1000			
Bar 5 Not Used ♥ Value Value 1 ♥ Use AO scaling	Range low -100 Range high 1000			
Bar 6 Not Used Value Value 1 Vulue AO scaling	Range low -100 Range high 1000			
Bar 7 Not Used Value Value 1 V Use AO scaling	Range low -100 Range high 1000			
Bar 8 Not Used V Value Value 1 V Use AO scaling	Range low -100 Range high 1000			
Measured Value Description				
Dusthunter S	Calculated values (MCU)			
Value 2 = Concentration a.c. (SL)	Value 2 = not used			
Value 3 = not used Value 3 = not used				
Value 4 = not used Value 5 = not used				
Value 5 = not used Value 5 = remperature Value 6 = not used Value 6 = Pressure				
Value 7 = Scattered Light Value 7 = Moisture				
Value 8 = not used	Value 8 = Oxygen			
Security settings				
Authorized operator 1234	Idle time 30 Minutes			

窗口	输入字段	意义
Common Display Settings	Display language (显示语言)	液晶显示屏显示所使用的语言
(显示屏基本设直)	Display Unit System (显示用单位制)	在显示屏上使用的单位制
Overview Screen Settings (总览屏	Bars 1 to 8 (条幅 1 至 8)	图形显示中的第一个测量值条幅的测量值号码
幕设置)	Value (值)	相应测量值条幅的测量值索引
	Use AO scaling (使用 AO 量程)	在启动时,测量值条幅与所属的模拟输出使用同 样的量程。如果不选择该选择框,就要单独定义 界限值
	Range low (量程始值)	与模拟输出无关,单独确定测量值条幅量程时的 数值
	Range high (量程终值)	
Security settings (安全设置)	Authorized operator (授权使用人员)	输入显示屏菜单的操作层级 " 授权使用人员 " 的密 码 预设:1234
	Idle time (待机时间)	到操作层级 "授权使用人员 " 再自动关闭的时间。

# 测量值分配

MCU 的测量值	发收单元的测量值
Value 1 (测量值)	不透明度
Value 2 (测量值)	没分配
Value 3 (测量值)	操作条件下的浓度
Value 4 (测量值)	消光度
Value 5 (测量值)	相对不透明度
Value 6 (测量值)	透射率
Value 7 (测量值)	没分配
Value 8 (测量值)	没分配
MCU Value 2 (测量值)	标准条件下的浓度

# 5 维护

5.1 概论

应进行的维护工作有:

- 清洁工作(参见"维护发收单元和反射器",第96页),
- 保证吹扫空气供应的可靠工作(参见"清洁反射器光学界面",第100页),
- 检查 / 修正发收单元和反射器的光轴调准(参见"给透射率测量用发射光束聚焦",第 64页)。

在进行维护工作前,要使用以下步骤把测量系统置于状态"维护"上。

- ▶ 使用 USB 电缆把 MCU 和笔记本电脑 / 个人电脑连接起来, 启动程序 SOPAS ET。
- ▶ 与 MCU 连接(参见"通过 USB 电缆与仪器连接",第 58 页)。
- ▶ 输入1级密码(参见"密码和操作层级", 第87页)
- ▶把测量系统置于状态"维护"上:点击"Maintenance sensor"(维护传感器)

图 63: SOPAS ET 菜单: MCU/Maintenance/Maintenance (MCU/维护/维护操作)

Device Identification			
MCU Selected variant DUSTHUNTER	✓ Mc	unting Location SICK	
Offline Maintenance			
Activate offline maintenance 🗹			



#### 重新开始测量操作

工作结束后,要重新启动测量操作(在窗口 "Maintenance / Operation"(维护 / 操作) 中关闭复选框 "Maintenance on/off"(维护,开 / 关),点击按钮 "Set State"(设置状态))。

+ <b>i</b>	•	状态"维护"可以在安装有选项"液晶显示屏"时通过在MCU显示屏上的键(参见"菜 单结构",第 88 页)或通过在 MCU 的 Dig In2 端子 (17、18)(参见"连接控
		制单元 MCU",第 50 页)上连接一个外部维护开关来启动。
	٠	在 " 维护 " 期间不进行自动检查功能。
	•	对 DUSTHUNTER T200 来说, 在状态 " 维护 " 时, 反射器背面上的检查窗 (参见 "
		反射器侧的发射光点(DUSTHUNTER T50)",第 72 页)被照亮,以便更好地
		检查光学调准。
	٠	在模拟输出上输出为"维护"设置的值(参见"配置模拟输出",第76页)。有故障
		时也是如此 (在继电器输出上发出信号)。

断电时,状态"维护"将被重置。在这种情况下,测量系统在接通工作电压时自动进入"测量"状态。

# 维护间隔

维护间隔由设备业主决定。间隔时间与具体的工作参数有关,例如尘含量和性质、气体温度、设备工作方式和环境条件等。所以这里只能提出一般性建议。一般来说,维护间隔在开始期间大约为 4 个星期,根据具体情况逐渐延长到 1 年。

每个要进行的工作及其完成都由业主记录在维护手册中。

### 维护合同

周期性维护工作可以由设备业主进行。只能委托给符合第1章要求的人员。根据需要, 全部维护工作也可以由 SICK 售后服务人员或获得授权的服务点进行。修理工作将由专 家尽可能地在现场进行。

# 需要的辅助工具

- 刷子、抹布、棉签、
- 水、
- 空气过滤器备件、预过滤器 (抽吸用)

# 5.2 维护发收单元和反射器



# 5.2.1 维护发收单元

**DUSTHUNTER T50** 

- ▶把测量系统置于状态"维护"上(参见"概论",第94页)。
- ▶松开发收单元的紧固件(参见 " 发收单元 DHT-Txx", 第 17 页), 从安装附件上取 下电子单元。
- ▶ 使用光学元件清洁布小心清洁玻璃片。
- ▶重新固定发收单元。
- ▶重新开始测量操作。

### DUSTHUNTER T100 和 T200

- ▶把发收单元置于"维护状态"(参见"SOPAS ET 菜单: DH T100/Maintenance/ Maintenance (DH T100/维护/维护操作)",第 63 页),输入 1 级密码。
- ▶ 松开滚花螺丝,把外壳摆向一侧。
- ▶使用盖子(参见"其它",第126页)密封安装法兰。
- ▶切换到目录 "Adjustment / Manual adjustment / Motor control" (调校 / 手动调校 / 电机控制), 在 "Pivoted shutter sender/receiver" (发收单元摆动片)处点击按钮 "Mounting" (安装)。 这样, 摆动片就移动到清洁位置上。

这件,法如几机物如刘月石位直上。

图 64: SOPAS ET 菜单: DH T100/Adjustment / Manual adjustment / Motor control (DH T100/ 调 校 / 手动调校 / 电机控制)

Device identification					
DH T100 V		Mountr	ng location		
Pivoted shutter sender/receiver					
Position 0 Incr.					
Measurement	Contamination (Pos2)	Check point (Pos3)	Mounting		
	▶取下摆动片盖(1), ▶使用光学元件清洁布 元件(4)。	按压张紧弹簧 (7), <i>)</i> 小心清洁玻璃片 (5)(	从轴 (6)上取下摆动片 (3 两侧)、零点反射镜 (2)利	)。 口发射光学	

### 图 65: 清洁发收单元的光学界面



▶开始检查功能,为此要连接仪器文件 "MCU",选择子目录 "Adjustment /

Manual function check" (调校 / 手动检查功能), 点击按钮 "Start Manual Function Check" (开始手动检查功能)。

图 66: SOPAS ET 菜单: MCU/Adjustment/Function Check - Manual (MCU/ 调校 / 手动检查功 能)

Device Identification						
MCU	Selected variant	DUSTHUNTER	~	Mounting Location SICK		
Start Manual Function Check						
Start Manual Function Check						

+1 也可通过液晶显示屏在 MCU 上启动检查功能 (参见 " 菜单结构 ", 第 88 页)。

▶在 SOPAS ET 中连接仪器文件 "DH T100" 或 "DH T200", 调用目录 "Diagnosis / Check values" (诊断 / 检查值), 检查污染值。

DH T100 V	Mounting loca	ation
Check values		
ender/receiver unit reference value	0.0	%
ackground light	0.000	v
et reference temperature	25.0	℃ ¥
Contamination	0.0	%
ipan [	0.0	%
ero point	0.0	%

图 67: SOPAS ET 菜单: DH T100/Diagnosis/Check values (DH T100/诊断/检查值)

- ▶如果它们在允许范围内时,点击按钮 "Refresh" (更新) (字段 "Check values" (检查值)),让仪器接受测得的污染、零点和量程值;如果不行,重复清洁,通过再次触发检查功能来再一次检查污染值。
  - 污染值也可在 MCU 的液晶显示屏上显示 (触发检查功能,转入菜单 "T100/ Diagnosis" 或 "T200/Diagnosis",参见 "菜单结构 ",第 88 页)。
    - 当污染值在多次清洁后还是降低不到报警值之下时,检查玻璃片是否有损坏以及摆动片是否在正确的位置上。如果不能确定错误。请与 SICK 售后服务人员联系。
- ▶安放摆动片盖,再从安装法兰上取下盖子,摆回外壳,使用滚花螺丝固定住。
- ▶ 再把摆动片驶入测量位置。为此要在目录 "Adjustment / Manual adjustment / Motor control" (调校 / 手动调校 / 电机控制) (参见 "SOPAS ET 菜单: DH T200/ Adjustment / Manual adjustment / Motor control (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 电机控制) ",第 100页) 中点击按钮 "Measurement" (测量操作)。
- ▶重新开始测量操作。

#### 5.2.2 维护反射器

#### **DUSTHUNTER T50**

- ▶把测量系统置于状态"维护"上(参见"概论",第94页)。
- ▶松开反射器的紧固件(1),取下反射器(2)。
- ▶使用平头螺丝刀从壳体(4)中压出吹扫空气管(3),取出。

图 68: 反射器 DHT-R5x



- ② 反射器 ③ 吹扫空气管
- ④ 外売
- ▶ 使用光学元件清洁布小心清洁玻璃片。
- ▶再把吹扫空气管压入外壳中,在此过程中要注意对中安放。▶安放好反射器,并用紧固件固定
- ▶重新开始测量操作。

## **DUSTHUNTER T100**

- ▶把测量系统置于状态"维护"上。
- ▶松开滚花螺丝,把外壳摆向一侧。
- ▶ 使用盖子(参见"其它", 第 126 页)密封安装法兰。
- ▶使用光学元件清洁布小心清洁玻璃片。
- ▶ 再从安装法兰上取下盖子,摆回外壳,使用滚花螺丝固定住。
- ▶重新开始测量操作。

## **DUSTHUNTER T200**

- ▶把发收单元置于"维护状态"(参见"清洁反射器光学界面",第 100 页),输入 1 级密码。
- ▶松开滚花螺丝,把外壳摆向一侧。
- ▶使用盖子(参见"其它",第126页)密封安装法兰。
- ▶ 在菜单 "DH T200/Adjustment/Manual Adjustment/Motor control" (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 电机控制) 中的 "Pivoted shutter reflector" (反射器摆动片) 处点击按钮 "Mounting" (安装) (参见 "SOPAS ET 菜单: DH T200/Adjustment / Manual adjustment / Motor control (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 电机控制)",第 100 页)。 这样,摆动片就移动到清洁位置上。

图 69: SOPAS ET 菜单:DH T200/Adjustment / Manual adjustment / Motor control (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 电机控制)



- ▶把带齿三角皮带放到传动轴上,把摆动片插到轴上,再放好张紧弹簧。
- ▶触发检查功能 (在仪器文件 "MCU" 中选择子目录 "Adjustment / anual function check" (调校 / 手动检查功能), 点击按钮 "Start Manual Function Check" (开始手 动检查功能); 参见 "DUSTHUNTER T 参数记录 (示例)", 第 83 页)。
- ▶ 在 SOPAS ET 中连接 "DH T200",调用目录 "Diagnosis / Check values",检查污染 值。

图 71: SOPAS ET 菜单: DH T200/Diagnosis/Check values (DH T200/ 诊断 / 检查值)

Device identification		
DH T200 V	Mounting location	
Check values		
sender/receiver unit reference value	0.0 %	
Reflector reference value	0.0 %	
Background light	0.000 V	
Set reference temperature	25.0 °C V	
Contamination	0.0 % Contamination sender/receiver unit 0 % Contamination reflector 0 %	
Span	0.0 %	
Zero point	0.0 %	
Update values		

- ▶如果它们在允许范围内时,点击按钮 "Refresh"(更新)(字段 "Check values"(检查值)),让仪器接受测得的污染、零点和量程值;如果不行,重复清洁,通过再次触发检查功能来再一次检查污染值。
  - · 污染值也可在 MCU 的液晶显示屏上显示(触发检查功能,转入菜单 "T200/ Diagnosis,参见"菜单结构",第 88 页)。
    - 当污染值在多次清洁后也降不到警告值以下,就可能有仪器故障→请与 SICK 售后服务人员联系。
- ▶安放摆动片盖,再从安装法兰上取下盖子,摆回外壳,使用滚花螺丝固定住。
- ▶ 再把摆动片驶入测量位置。为此要在目录 "Adjustment / Manual adjustment / Motor control" (调校 / 手动调校 / 电机控制) (参见 "SOPAS ET 菜单: DH T200/ Adjustment / Manual adjustment / Motor control (DH T200/ 调校 / 手动调校 / 电机控制)",第 100 页)的字段 "Pivoted shutter reflector" (反射器摆动片)中点击按钮 "Measurement" (测量操作)。
- ▶重新开始测量操作。

# 5.3 维护吹扫空气供应

### 应进行的维护工作是:

- 检查整个吹扫空气供应
- 清洁过滤器壳
- 需要时更换滤芯。

滤芯的含尘量和耗费与吸入的环境空气的污染程度有关。所以不能给出具体的时间间隔。我们建议,吹扫空气供应在试运行后在较短时间间隔(大约2星期)内进行检查,随着工作时间变长来优化维护时间间隔。



▶ 当更换损坏的吹扫空气软管时,要先拆卸下有关的部件(参见"停用",第 105页)。

#### 检查

- ▶ 定期检查风机的运行噪声; 噪音增大预示着它将可能出现故障。
- ▶检查全部软管是否固定和损坏。
- ▶检查滤芯的污染程度。
- ▶更换滤芯,如果:
  - 明显看到严重污染 (滤芯表面沉积物),
  - 与新过滤器工作相比, 吹扫空气量明显下降。



### 5.3.1 带集成吹扫空气供应的控制单元 MCU

### 清洁或更换滤芯

- ▶ 使用随带钥匙打开 MCU 的门。
- ▶松开过滤器出口的软管卡箍 (1),从支架上拔下过滤器壳 (2)。
- ▶ 取出过滤器壳。
- ▶朝箭头方向 "OPEN" (开) 转动过滤器盖 (3), 取下盖子
- ▶ 取出滤芯,换上新的
- ▶ 使用抹布和毛刷清扫过滤器壳和过滤器盖内部。



▶安放新滤芯。

- *备件*:滤芯 C1140,订货号 7047560
- ▶ 放好过滤器盖,逆箭头方向转动,直至听到卡住为止。
- ▶ 再把过滤器壳安装到控制单元中。

图 72: 更换滤芯,带吹扫空气供应的控制单元





### 5.3.2 选项 "外部吹扫空气单元"



更换滤芯

图 73: 更换滤芯



▶再开动风机。

# 5.4 停用

必须停止测量系统:

- 吹扫空气供应故障时要即时
- 当设备长时间停止时(自大约1星期起)。

**注意:** 当发收单元和反射器还安装在烟道上时,切勿停止或中断吹扫空气供应。

## 应进行的工作

▶取下通往 MCU 的连接电缆。

▶ 从烟道上卸下发收单元和反射器。



▶ 在拆卸时要遵守有关安全规章以及第1章中的安全说明。

- ▶ 在具有潜在危险的(热或腐蚀性气体、高烟道内压)设备上拆卸发收 单元和反射器时,设备必须处于停工状态。
- ▶ 采取合适的防护措施来防备现场或设备可能发生的危险。
- ▶ 要使用标牌和启动禁止来保证那些由于安全原因不再工作的仪器不能 再启动。
- ▶使用封闭塞封住带管法兰。
- ▶关闭吹扫空气供应。
- ▶松开软管卡箍,从接口上拔下吹扫空气软管,遮住软管端口防止弄脏受潮。
- ▶ 给控制单元 MCU 断开电源电压。

存放

- ▶ 把拆卸下的仪器部件放到整洁干燥的地方存放。
- ▶ 使用适当的辅助工具来防止连接电缆插接件弄脏受潮。
- ▶遮住软管端口防止弄脏受潮。

# 6 排除故障

6.1 概论

采用以下方式发出警告或仪器故障信号:

- 在 MCU 上触发相应继电器 (参见 "标准连接", 第 53 页)。
- 在 MCU 的液晶显示屏 (DUSTHUNTER T50 是选项)的状态行中显示 "Maintenance requ." (维护请求)或 "Failure" (故障)。此外,相应的指示灯亮 (警告 时, "MAINTENANCE REQUEST" 灯亮;故障时, "FAILURE" 灯亮)。 按按键 "Diag" 后,在菜单 "Diagnosis" (诊断)中选择仪器 ("MCU"或 "DH T50 / DH T100 / DH T200") 后将以短信息的方式显示可能原因。

图 74: 液晶显示屏上的显示



有关当前仪器状态的详细信息在目录 "Diagnosis / Error messages/warnings" 中。若想显示的话,把测量系统与程序 SOPAS ET 相连,装入仪器文件 "DH T50 / DH T100 / DH T200" 或 "MCU" (参见 "通过 USB 电缆与仪器连接",第 58 页)。

每个信息的意义可以通过把鼠标移动到相应显示上在一个单独的窗口中详细讲述。单击显示时,在"帮助"下面出现一个可能原因的简短说明和排除方法(参见"程序 SOPAS ET 中的警告和故障信息",第 107 页)。

当达到或超出为具体仪器功能 / 部件内部规定的界限值, 并可能导致错误测量值或测量 系统很快出现故障时, 将输出警告信息。

+ 警告信息不表示测量系统有功能错误。在模拟输出上继续输出当前测量值。

+1 → 有关信息及其排除可能性的详细说明请参见服务手册。

# 6.2 发收单元

### 工作故障

徝	E兆	可能原因	措施	
•	发收单元的指示 灯不亮 没有发射光束	<ul> <li>没有电源电压</li> <li>连接电缆没有正确连接或损坏</li> <li>插接件损坏</li> </ul>	<ul> <li>▶ 检查插接件和电缆。</li> <li>▶ 与 SICK 售后服务人员联系。</li> </ul>	

# 程序 SOPAS ET 中的警告和故障信息

Device identification			
DH T200 ¥		Mounting location	
Errors			
Selection Actual V			
C EEPROM	CRC sum parameter	Version Parameter	CRC sum factory settings
Version factory settings	Reflector communication		
LED monitor signal	LED monitor overflow	Q1-4 overflow	
Set reference	Overflow check point	Ontamination	Span transmission
Pivoted shutter at sender/receiver unit	O Pivoted shutter at reflector	Vertical (Y) adjustment	Horizontal (X) adjustment
Variants conflict	O Pivot range		
Power supply (24V) < 18V	Power supply (24V) > 30V	Refl. power supply (24V) < 18V	Refl. power supply (24V) > 30
Reset error memory			
Warnings			
Selection Actual			
Default factory parameters     Reference      Reference	eference value	Contamination reference	
Contamination     A	uto adiustment is not possible	-	
Background light measurement OLE	D zero		
Pivot range			
Power supply (24V) < 19V O Power supply (24V) < 19V	ower supply (24V) > 29V	Refl. power supply (24V) < 19V	Refl. power supply (24V) > 29V

在窗口 "Selection (选择)" 中选择 "actual (当前)" 或 "memory (存储的)" 可以显示目前存在的或以前出现并在故障存储器中存储的警告或故障信息。

- 显示故障或警告: 通过指示灯符号
- 故障或警告说明:在 SOPAS ET 的说明字段中

下面出现的故障在某些情况下可以在当地排除。

图 75: SOPAS ET 菜单:DH T200/Diagnosis/Error messages/Warnings (DH T200/ 诊断 / 故障 信息 / 警告)

信息	意义	可能原因	措施
Reflector communication (发射器通信) (only for DUSTHUNTER T200) (仅在 DUSTHUNTER T200 上)	发收单元和反射器没有连 接	没有 (正确)连接电缆。 连接电缆损坏 反射器损坏 发收单元的 RS485 接口损坏	检查连接电缆。 与 SICK 售后服务人员联系。
LED monitor overflow (LED 监视器过激励)	监测通道在标准化时过激 励。	发收单元和反射器的光轴不 同。	检查 / 修正调准方向。 重复标准化
Q1-4 overflow (过激励)	四个测量的总信号太强	测量系统没有标准化 改变光轴的调准方向 缩短了测量距离 反射器错误	测量系统标准化。 检查 / 修正调准方向。 与 SICK 售后服务人员联系。
Set reference (标准化)	不能标准化	测量或监测信号太弱 (脏物, 调准错误)	检查 / 修正调准方向。 清洁光学界面 (参见 " 维护发 收单元和反射器 ", 第 96 页 <b>)。</b>
Contamination (not for DUSTHUNTER T50) 污染 (DUSTHUNTER T50 不适 用)	<b>污染值超出允许的界限值</b> (参见 " 技术数据 ", 第 113 页)	光学界面上的沉积 吹扫空气不干净	清洁光学界面(参见 " 维护发 收单元和反射器 ", 第 96 页)。 检查吹扫空气过滤器(参见 " 选项 " 外部吹扫空气单元 "", 第 104 页)。 与 SICK 售后服务人员联系。
Power supply (24 V) <18 V (电源电压)	电源电压太低	用户方使用的电缆不符合技术 参数(参见"连接控制单元 MCU",第50页)	检查连接电缆。 与 SICK 售后服务人员联系。
Power supply (24 V) < 19 V (电源电压)		已接电缆上的电压顶矢(导线 横截面与电缆长度之比太小)	
# 6.3 控制单元 MCU

#### 6.3.1 工作故障

征兆	可能原因	措施
液晶显示屏没有显示	<ul> <li>没有电源电压</li> <li>没有连接通往显示屏的连接电缆 或损坏</li> <li>保险丝损坏</li> </ul>	<ul> <li>▶ 检查电源。</li> <li>▶ 检查连接电缆。</li> <li>▶ 更换保险丝。</li> <li>▶ 与 SICK 售后服务人员联系。</li> </ul>

#### 6.3.2 程序 SOPAS ET 中的警告和故障信息

图 76: SOPAS ET 菜单: MCU/Diagnosis/Error messages/Warnings (MCU/ 诊断 / 故障信息 / 警告)

Device Identification			
MCU Selected variant DUS	THUNTER S (SB50, SB100,SF100,SP100	0) V Mounting Location SICK	
System Status MCU			
Operation OMalfunction	Maintenance Request Maintenance Request	intenance 🔘 Function Check	
Configuration Errors			
<ul> <li>AO configuration</li> </ul>	J AI configuration	<ul> <li>DO configuration</li> </ul>	U DI configuration
<ul> <li>Sensor configuration</li> </ul>	<ul> <li>Interface Module</li> </ul>	MMC/SD card	<ul> <li>Application selection</li> </ul>
<ul> <li>"Limit and status" not possible</li> </ul>	<ul> <li>Pressure transmitter type not su</li> </ul>	pported 🤍 Error current and LZ overlaps	<ul> <li>Option emergency air not possible</li> </ul>
Errors			
C EEPROM		I/O range error	I <sup>2</sup> C module
Firmware CRC		AI NAMUR	Power supply 5V
Power supply 12V		Power supply(24V) <21V	Power supply(24V) >30V
Transducer temperature too hig	h - emergency air activated	Key module not available	Key module too old
Warnings			
Factory settings	No sensor fo	und O	Testmode enabled
Interfacemodule Inactive	I RTC	0	I <sup>2</sup> C module
Power supply(24V) <22V	Power supply	y(24V) >29V 💿 F	Flash memory

- 显示故障或警告: 通过指示灯符号
- 故障或警告说明:在 SOPAS ET 的说明字段中

信息	意义	可能原因	措施
AO configuration (AO 配置)	提供的和配置的模拟输出数目不 一致。	<ul> <li>AO 没配置</li> <li>连接错误</li> <li>模块故障</li> </ul>	<ul> <li>▶ 检查配置(参见 "配置模拟输出",第76页)。</li> <li>▶ 与 SICK 售后服务人员联系。</li> </ul>
AI configuration (AI 配置)	提供的和配置的模拟输入数目不 一致。	<ul> <li>AI 没有配置</li> <li>连接错误</li> <li>模块故障</li> </ul>	<ul> <li>▶ 检查配置(参见 " 配置模拟输 入 ",第 79 页)。</li> <li>▶ 与 SICK 售后服务人员联 系。</li> </ul>
Interface Module (接口模块)	接口模块没有通信	<ul> <li>模块没有配置</li> <li>连接错误</li> <li>模块故障</li> </ul>	<ul> <li>▶ 检查配置(参见 " 配置以太网 模块 ",第86页)。</li> <li>▶ 与 SICK 售后服务人员联 系。</li> </ul>
No sensor found (没有发现传感器)	没有识别出发收单元	<ul> <li>RS485 电缆有通信故障</li> <li>电源故障</li> </ul>	<ul> <li>▶ 检查系统设置。</li> <li>▶ 检查连接电缆。</li> <li>▶ 检查电源。</li> <li>▶ 与 SICK 售后服务人员联系。</li> </ul>
Variant configuration error (类型配置错 误)	MCU 设置与连接的传感器不同	更换了传感器类型	▶ 修正应用设置 (参见"把 MCU 设置成与发收单元相配 ",第 73 页)。
Testmode enabled (系统测试工作)	MCU 处于测试模式。		▶ 关闭状态 "系统测试"(目录 "维护")

### 下面出现的故障在某些情况下可以在当地排除。

#### 6.3.3 更换保险丝

- ▶ 给控制单元 MCU 断开电源。
- ▶打开 MCU 的门,拔出保险丝架 (1),打开。
- ▶取出损坏的保险丝(2),安放新的(参见"其它",第126页)。
- ▶关闭保险丝架,插上。
- ▶关闭门,再接通电源电压。

图 77: 更换保险丝



# 7 技术参数

#### 7.1 一致性

仪器的技术结构符合以下欧共体指令和欧盟标准:

- 欧共体指令: LVD (低电压指令)
- 欧共体指令: EMC (电磁兼容性)

应用的欧盟标准:

- EN 61010-1, 电气测量控制调节和实验室仪器安全标准
- EN 61326,测量、控制和实验室用电设备的电磁兼容性 EMC 要求
- EN 14181, 固定源排放 自动测量设施的质量保证

#### 电气保护

- 绝缘: 防护等级 1, 根据标准 EN 61010-1。
- 绝缘配合:测量 II 类,根据标准 EN61010-1。
- 污染程度:本仪器可以在 EN 61010-1 规定的 2 度污染的环境中可靠工作(普通不导电污染和由于偶尔出现的灰尘导致的暂时导电性污染)。
- 电能: 通往系统主电源的电缆网必须按照有关规章连接和进行保护。

#### 许可

DUSTHUNTER T100 和 DUSTHUNTER T200 型根据标准 EN 15267 进行了性能测试,允许用于连续监测根据欧盟指令需获得许可的设备的排放量。

#### 技术数据 7.2

结构	DUSTHUNTER T50		DUSTHUNTER T100		DUSTHUNTER T200	
测量参数						
测量变量	透射率、不透明度、相对不透明度、消光度、尘浓度					
量程(可自由设置)	最小	最大	最小	最大	最小	最大
<ul> <li>透射率</li> </ul>	100 50 %	100 0 %	100 80 %	100 0 %	100 90 %	100 0 %
• 不透明度	0 50 %	0 100 %	0 20 %	0 100 %	0 10 %	0 100 %
• 相对不透明度	0 50 %	0 100 %	0 20 %	0 100 %	0 10 %	0 100 %
• 消光度	0 0.3	0 1	0 0.1	0 2	0 0.045	0 2
<ul> <li>         ·</li></ul>	最小 0 200	mg/m³		最大 0 10,0	)00 mg/m³	
测量误差	± 2 %					
响应时间	1600 s; F	可自由选择	-			
零点错误[1]	± 1.0 % 透射率	Σ Σ	± 0.4 % 透射率	粹	± 0.2 % 透射	率
测量条件						
有效测量路径 [2]	0.52.5/25/	48 m	0.52.5/25/	412 m		
偏差 [3]	1.0 % 透射率	1.0 % 透射率 0.8 % 透射率			0.2 % 透射率	
气体温度 (高于露点)	-40 600 °C		根据需要提供	更大范围		
样气气压	-50 hPa +2 hPa 控制单元 MCU-P -50 hPa +30 hPa 选项 " 外部吹扫空气单元 "					
环境温度	-40 +60 °C 发收单元、反射器、控制单元 MCU-N -40 +45 °C 控制单元 MCU-P、吹扫空气吸入温度					
检查功能						
自动自检测	线性度、漂移、老化 、污染 污染界限值 <sup>1)</sup> : 自 20 % 起: 警告; 自 30 % 起: 故障 (DUSTHUNTER T100) 自 30 % 起: 警告; 自 40 % 起: 故障 (DUSTHUNTER T200)					
手动线性度检测	使用基准滤光	镜				
输出信号						
模拟输出	0/2/4 20 mA,最大负载 500 W (标准输出:最大 750 W);分辨率 10 比特; 电隔离 DUSTHUNTER T50 有 1 个输出,DUSTHUNTER T100/T200 有 3 个输出; 使用输入 / 输出模块时有更多的模拟输出(选项,参见"控制单元 MCU",第 22 页)					
继电器输出	5 个无电势输出	出(转换触点)	,状态信号用;	; 负荷: 48 V,	1 A	

[1]温度范围 -20 °C ... +50 °C [2]只在无变形安装时的上限 [3]偏离角 ± 0.3 ° 时;总偏离范围 ±1 °

输入信号	
模拟输入	2 个输入: 0 20 mA (标准,没有电隔离);分辨率 10 比特; 使用一个输入 / 输出模块时增加 2 个模拟输入 (选项,参见 " 控制单元 MCU",第 22 页)
数字输入	4 个输入,用于连接无电势触点 (例如用于外部维护开关,触发检查功能)
通信接口	
USB 1.1、RS 232 (在端子 上)	用于使用个人电脑 / 笔记本电脑通过操作程序进行测量值查询、配置和软件升级
RS485	用于连接发收单元
选项 " 接口模块 "	用于和作为主机的个人电脑通信,可以选择用于 Profibus DP、以太网 (Cola B)、 Modbus TCP

电源		
控制单元 MCU	电源: 功率:	90250 V AC,4763 Hz; 选项:24 V DC ± 2 V 最大 30 W,不带吹扫空气供应 最大 70 W,带吹扫空气供应
发收单元	电源: 功率:	24 V,来自控制单元 MCU 最大 15 W
选项 " 外部吹扫空气单元 " (带风机 2BH13)	电源: 额定电流: 电机功率:	200 240 V/345415 V,50 Hz; 220275 V/380480 V,60 Hz 2.6 A/Y 1.5 A 0.37 kW,50 Hz 时; 0.45 kW,60 Hz 时
MCU 连接电缆	双绞线屏蔽电缆 (例如 LAPPh mm <sup>2</sup> ; 1 个双股线对用于 RS 4	(abel 公司的 UNITRONIC LiYCY (TP)2 x 2 x 0.5 485,1 个双股线对用于电源;不适用于地下铺设)
重量		
发收单元	5 kg 6.5 kg 10 kg	DHT-T00 DHT-T10 DHT-T21
反射器	1 kg 3 kg 5 kg	DHT-R50、DHT-R51 DHT-R00、DHT-R01、DHT-R02 DHT-R10、DHT-R11、DHT-R12
控制单元 MCU	13.5 kg 3.7 kg	MCU-P MCU-N
选项 " 外部吹扫空气单元 "	14 kg	
其它		
防护等级	IP 66 IP 54	发收单元、反射器、控制单元 MCU 选项 " 外部吹扫空气单元 "
连接电缆长度	5 m、10 m、20 m <sup>4)</sup> 、50 m <sup>4)</sup>	根据需要提供其它长度
吹扫空气软管长度	5 m、10 m	根据需要提供其它长度
发射二极管	白光,波长在 450 nm 和 700 n	im 之间
吹扫空气输送量	最大 20 m³/h 最大 63 m³/h	控制单元 MCU-P 选项 " 外部吹扫空气单元 "

4): 用于把反射器 DHT-R1x (DUSTHUNTER T200) 连接到发收单元上

#### 7.2.1 尘浓度量程

最小 / 最大量程的界限与消光度量程、有效测量路径和颗粒的光学性能有关。所以在这 里不能给出精确的量程界限。可以使用下图来估计使用量程。它们以 SICK 在光学尘测 量方面的长年经验为基础,假设条件是颗粒尺寸和特性都保持不变。 图 78: 以消光度为基础来测量尘浓度量程

#### 最小量程



#### 最大量程



# 7.3 尺寸,订货号

所有尺寸的单位都是毫米。

#### 7.3.1 发收单元

图 79: 发收单元 DHT-T00





名称	订货号
发收单元 DHT-T00	1043902

图 80: 发收单元 DHT-T10、DHT-T21



名称	订货号
发收单元 DHT-T10	1043903
发收单元 DHT-T21	1043904

#### 7.3.2 反射器



名称	订货号
反射器 DHT-R50	1029495
反射器 DHT-R51	1029715
反射器 DHT-R52	1040169

#### 7.3.3 反射器 DHT-R0x、DHT-R1x





名称		订货号
反射器 DHT-R00		1043905
反射器 DHT-R10		1043906
反射器 DHT-R01		1043907
反射器 DHT-R11		1043908
反射器 DHT-R02		1044093
反射器 DHT-R12		1044244
反射器 DHT-R13 (	用于测量距离至 50 m)	1046009

#### 7.3.4 带管法兰

7.3.4.1 带管法兰(标准)



名称	订货号
带管法兰,Di = 70.2,长度 130 mm,St37	2017845
带管法兰,Di = 70.2,长度 240 mm,St37	2017847
带管法兰,Di = 70.2,长度 500 mm,St37	2017849
带管法兰,Di = 70.2,长度 130 mm,1.4571	2017846
带管法兰,Di = 70.2,长度 240 mm,1.4571	2017848
带管法兰,Di = 70.2,长度 500 mm,1.4571	2017850

7.3.4.2 带管法兰(快速关闭闸阀用)

图 83: 快速关闭闸阀用带管法兰



名称	订货号
带管法兰,Di = 70.2,长度 130 mm,St37	2017839
带管法兰,Di = 70.2,长度 240 mm,St37	2017840
带管法兰,Di = 70.2,长度 500 mm,St37	2017842
带管法兰,Di = 70.2,长度 240 mm,1.4571	2017841

#### 7.3.5 控制单元 MCU

# 控制单元 MCU-N 和远程控制单元 MCU,不带集成吹扫空气供应

图 84: 控制单元 MCU-N



名称	订货号
控制单元 MCU-NWONN00000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压: 90 250 V AC, 不带吹扫空气单元,不带显示屏 <sup>[1]</sup>	1040667
控制单元 MCU-NWODN00000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压: 90 250 V AC, 不带吹扫空气单元,带显示屏 <sup>1)</sup>	1040675
控制单元 MCU-N2ONN00000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压:24 V DC,不带吹扫空气单元,不带显示屏 <sup>1)</sup>	1040669
控制单元 MCU-N2ODN00000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压:24 V DC,不带吹扫空气单元,带显示屏 <sup>1)</sup>	1040677
控制单元 MCU-NWONN01000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压: 90 250 V AC, 不带吹扫空气单元,不带显示屏 <sup>1)</sup>	1044496
控制单元 MCU-NWODN01000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 90 250 V AC,不带吹扫空气单元,带显示屏	1045001
控制单元 MCU-N2ONN01000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压:24 V DC,不带吹扫空气单元,不带显示屏 <sup>1)</sup>	1044999
控制单元 MCU-N2ODN01000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 24 V DC,不带吹扫空气单元,带显示屏	1045003
远程控制单元 MCU,不带电源单元	2075567
远程控制单元 MCU,带电源单元	2075568

<sup>[1]</sup>仅用于 DUSTHUNTER T50

#### 控制单元 MCU-P,带集成吹扫空气供应

图 85: 控制单元 MCU-P



名称	订货号
控制单元 MCU-PWONN00000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 90 250 V AC,带吹扫空气单元,不带显示屏 <sup>[1]</sup>	1040668
控制单元 MCU-PWODN00000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 90 250 V AC,带吹扫空气单元,带显示屏 <sup>1)</sup>	1040676
控制单元 MCU-P2ONN00000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 24 V DC,带吹扫空气单元,不带显示屏 <sup>1)</sup>	1040670
控制单元 MCU-P2ODN00000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 24 V DC,带吹扫空气单元,带显示屏 <sup>1)</sup>	1040678
控制单元 MCU-PWONN01000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 90 250 V AC,带吹扫空气单元,不带显示屏 <sup>1)</sup>	1044497
控制单元 MCU-PWODN01000NN,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 90 250 V AC,带吹扫空气单元,带显示屏	1045002
控制单元 MCU-P2ONN01000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 24 V DC,带吹扫空气单元,不带显示屏 <sup>1)</sup>	1045000
控制单元 MCU-P2ODN01000NNNE,壁装外壳 (橙黄色), 电源电压 24 V DC,带吹扫空气单元,带显示屏	1045004

[1] 仅用于 DUSTHUNTER T50

# 7.3.6 选项 "外部吹扫空气单元"

图 86: 选项 "外部吹扫空气单元 "



名称	订货号
吹扫空气单元,带风机 2BH13 和吹扫空气软管,长度 5 m	1012424
吹扫空气单元,带风机 2BH13 和吹扫空气软管,长度 10 m	1012409

### 7.3.7 防雨罩

#### 室外吹扫空气单元用防雨罩

图 87: 室外吹扫空气单元用防雨罩



名称	订货号
吹扫空气单元防雨罩	5306108

#### 发收单元和反射器用防雨罩

图 88: 分析器防雨罩



名称	订货号	L,单位: mm
分析器防雨罩	2702407	492
分析器防雨罩,加长型用于 FSS	2065677	550

360

٧

# 7.3.8 厂房空气监控用部件 (选项)

图 89: 防光 / 尘管用支架



# 7.4 附件

#### 7.4.1 连接发收单元和 MCU 用电缆

名称	订货号
连接电缆,长度5m	7042017
连接电缆,长度 10 m	7042018

#### 7.4.2 连接发收单元和反射器用电缆

仅用于 DUSTHUNTER T200

名称	订货号
连接电缆,长度5m	2045416
连接电缆,长度10m	2045417
连接电缆,长度 20 m	2048674
连接电缆,长度 50 m	2048675

#### 7.4.3 吹扫空气供应

名称	订货号
吹扫空气软管 DN 25,长度 5 m	2046091
吹扫空气软管 DN 25,长度 10 m	7047536
软管卡箍 D20-32	7045039
软管卡箍 D32-52	5300809
自动快速关闭闸阀,24V - 240V,50/60Hz	6049194
压差监视器	2017809

#### 7.4.4 安装用部件

名称	订货号
安装套件,法兰 - 分析器	2018183
安装套件,法兰 - 反射器	2018184

# 7.4.5 仪器检查用附件

名称	订货号
检查用滤光片套件	2048676
检查用滤光片套件 EPA	2050050
调校台	2042907

#### 7.4.6 控制单元 MCU 选项

名称	订货号
模拟输入模块, 2 通道, 100 W, 0/422 mA, 电隔离	2034656
模拟输出模块,2 通道,500 W,0/4 22 mA, 模块式电隔离	2034657
模块架 (用于一个模拟输入或模拟输出模块)	6033578
连接电缆,用于选项"输入/输出模块"	2040977
接口模块, Profibus DP V0	2048920
接口模块,以太网类型1	2055719
接口模块,以太网类型2	2069666
模块 Modbus TCP	2059546

#### 7.4.7 其它

名称	订货号
光学调校设备,法兰安装用	1700462
盖子	2052377
保险丝组 T 2 A (用于带电源供电的 MCU)	2054541
保险丝组 T 4 A (用于带 24 V 电源的 MCU)	2056334

# 7.5 2 年运行用消耗部件

### 7.5.1 发收单元和反射器

名称	数目	订货号
密封带	4	4704676
光学元件清洁布	4	4003353

#### 7.5.2 带集成吹扫空气供应的 MCU

名称	数目	订货号
滤芯 C1140	4	7047560

#### 7.5.3 选项 "外部吹扫空气单元"

名称	数目	订货号
滤芯 Micro-Topelement C11 100	4	5306091

Australia Phone +61 (3) 9457 0600 1800 33 48 02 - tollfree E-Mail sales@sick.com.au

Austria Phone +43 (0) 2236 62288-0 E-Mail office@sick.at

Belgium/Luxembourg Phone +32 (0) 2 466 55 66 E-Mail info@sick.be

Brazil Phone +55 11 3215-4900 E-Mail comercial@sick.com.br

Canada Phone +1 905.771.1444 E-Mail cs.canada@sick.com

Czech Republic Phone +420 234 719 500 E-Mail sick@sick.cz

Chile Phone +56 (2) 2274 7430 E-Mail chile@sick.com

China Phone +86 20 2882 3600 E-Mail info.china@sick.net.cn

Denmark Phone +45 45 82 64 00 E-Mail sick@sick.dk

Finland Phone +358-9-25 15 800 E-Mail sick@sick.fi

France Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail info@sick.fr

Germany Phone +49 (0) 2 11 53 010 E-Mail info@sick.de

Greece Phone +30 210 6825100 E-Mail office@sick.com.gr

Hong Kong Phone +852 2153 6300 E-Mail ghk@sick.com.hk

Detailed addresses and further locations at www.sick.com

Hungary Phone +36 1 371 2680 E-Mail ertekesites@sick.hu

India Phone +91-22-6119 8900 E-Mail info@sick-india.com

Israel Phone +972 97110 11 E-Mail info@sick-sensors.com Italy

Phone +39 02 27 43 41 E-Mail info@sick.it

Japan Phone +81 3 5309 2112 E-Mail support@sick.jp

Malaysia Phone +603-8080 7425 E-Mail enquiry.my@sick.com

Mexico Phone +52 (472) 748 9451 E-Mail mexico@sick.com

Netherlands Phone +31 (0) 30 229 25 44 E-Mail info@sick.nl

New Zealand Phone +64 9 415 0459 0800 222 278 - tollfree

E-Mail sales@sick.co.nz Norway

Phone +47 67 81 50 00 E-Mail sick@sick.no

Poland Phone +48 22 539 41 00 E-Mail info@sick.pl

Romania Phone +40 356-17 11 20 E-Mail office@sick.ro

Russia Phone +7 495 283 09 90 E-Mail info@sick.ru

Singapore Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com Slovakia Phone +421 482 901 201 E-Mail mail@sick-sk.sk

Slovenia Phone +386 591 78849 E-Mail office@sick.si

South Africa Phone +27 10 060 0550 E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea Phone +82 2 786 6321/4 E-Mail infokorea@sick.com

Spain Phone +34 93 480 31 00 E-Mail info@sick.es

Sweden Phone +46 10 110 10 00 E-Mail info@sick.se

Switzerland Phone +41 41 619 29 39 E-Mail contact@sick.ch

Taiwan Phone +886-2-2375-6288 E-Mail sales@sick.com.tw

Thailand Phone +66 2 645 0009 E-Mail marcom.th@sick.com

Turkey Phone +90 (216) 528 50 00 E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates Phone +971 (0) 4 88 65 878 E-Mail contact@sick.ae

United Kingdom Phone +44 (0)17278 31121 E-Mail info@sick.co.uk

USA Phone +1 800.325.7425 E-Mail info@sick.com

Vietnam Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com

